
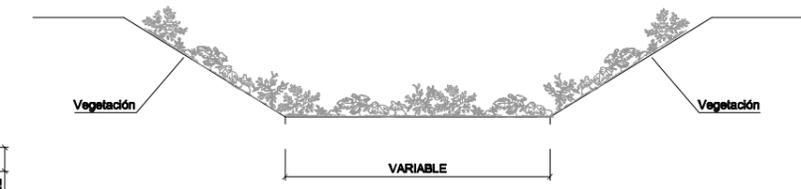


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	01-C3.2	FECHA:	16-01-08	CUENCA:	C3.2
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Buenavista	TIPO:	PRINCIPAL		X
			SECUNDARIO		-


CROQUIS DEL CAUCE

BOVEDA

SECCION DEL CAUCE

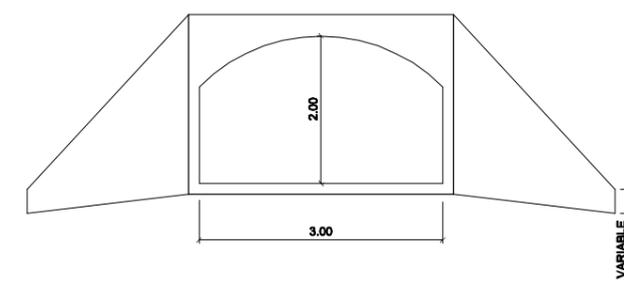

SITUACION

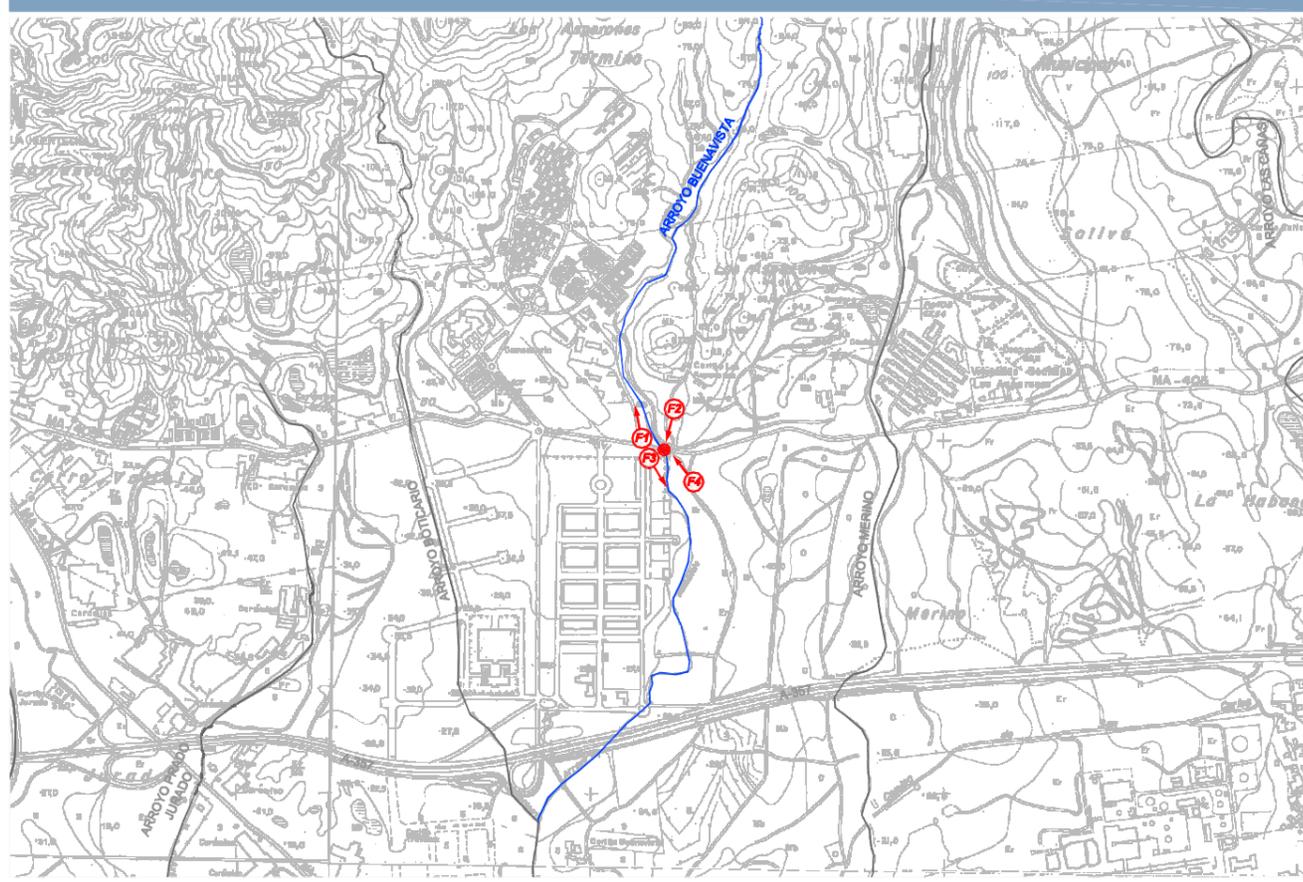

FOTOS DEL CAUCE



AFECCIONES:

Cruce carretera Camino Santa Inés (MA-405) mediante bóveda.
Sección insuficiente para T=500 años

F1
Sección cauce aguas arriba

F2
Boveda aguas arriba

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Tierra con abundante vegetación
• n (ESTIMADO):	0.045



F3
Sección cauce aguas abajo


F4
Boveda aguas abajo

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	02-C3.2	FECHA:	16-01-08	CUENCA:	C3.2
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Buenavista	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


CROQUIS DEL CAUCE

BOVEDA

SECCION DEL CAUCE

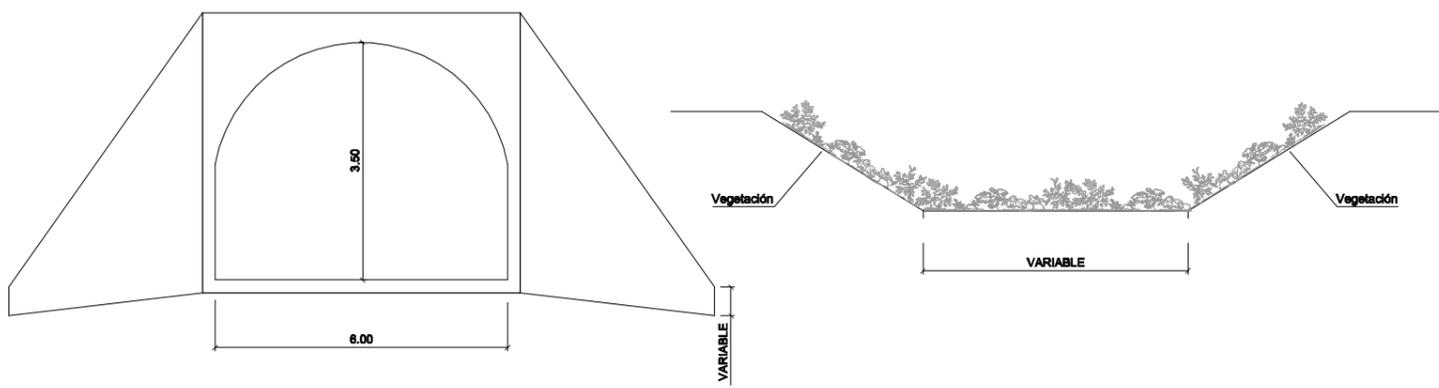

SITUACION

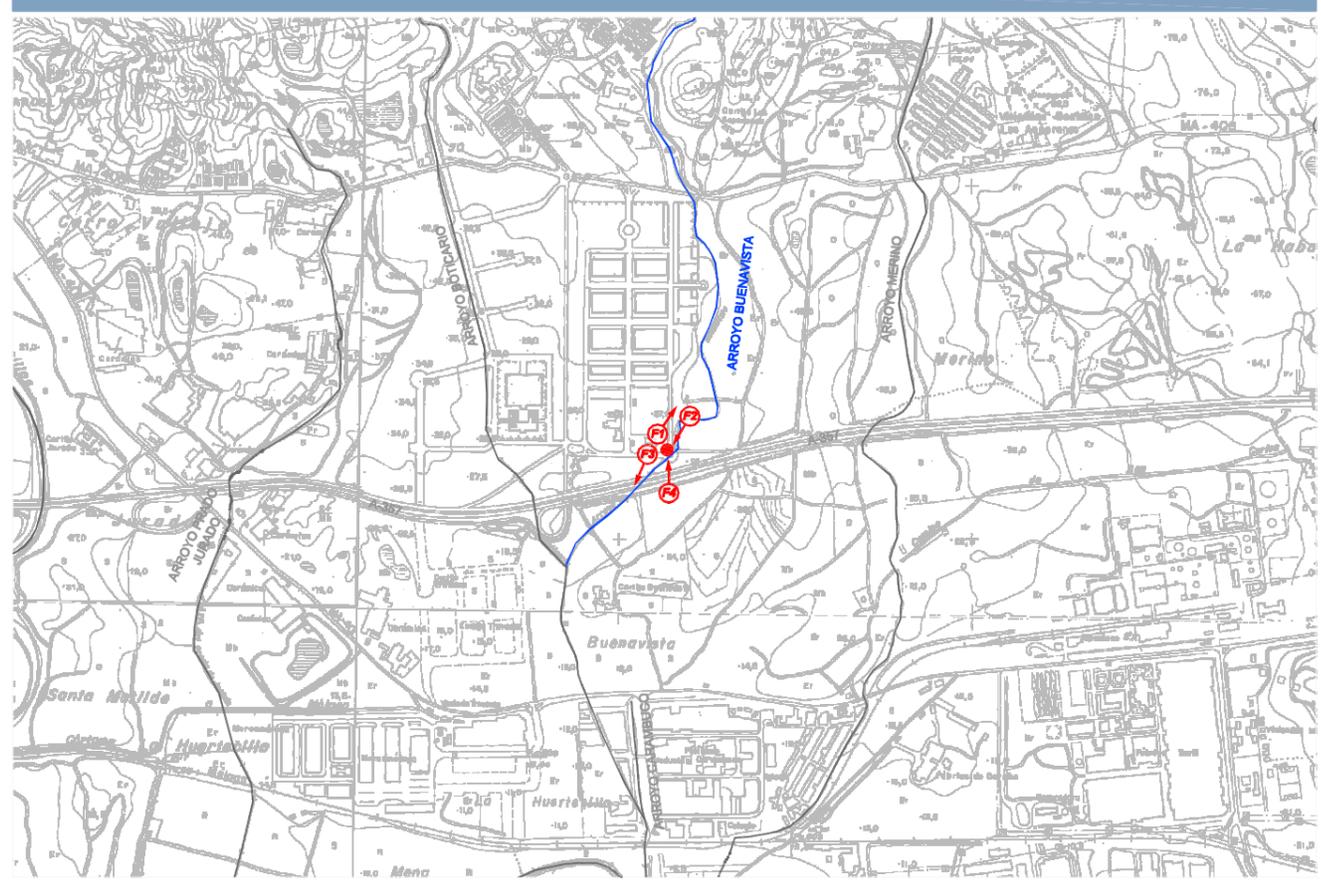

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba

F2
Boveda aguas arriba



F3
Sección cauce aguas abajo

F4
Boveda aguas abajo

AFECCIONES:

Cruce calle Offenbach mediante bóveda.
Sección insuficiente para T=500 años.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Irregular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierra con vegetación
• n (ESTIMADO):	0.045

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	03-C3.2	FECHA:	16-01-08	CUENCA:	C3.2
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Buenavista	TIPO:	PRINCIPAL SECUNDARIO	X -	

SITUACION



AFECCIONES:


Cruce autovía A-357 Málaga-Campillos mediante bóveda.
Sección suficiente tanto para T=10 años como para T=500 años

DESCRIPCION DEL CAUCE:


• GEOMETRIA:	Trapezoidal aguas arriba Irregular aguas abajo
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media aguas arriba Mala aguas abajo
• REVESTIMIENTO:	Escollera y tierras aguas arriba Cauce en tierra aguas abajo
• n (ESTIMADO):	0.035 en escollera 0.045 en cauce natural

CROQUIS DEL CAUCE

BOVEDA

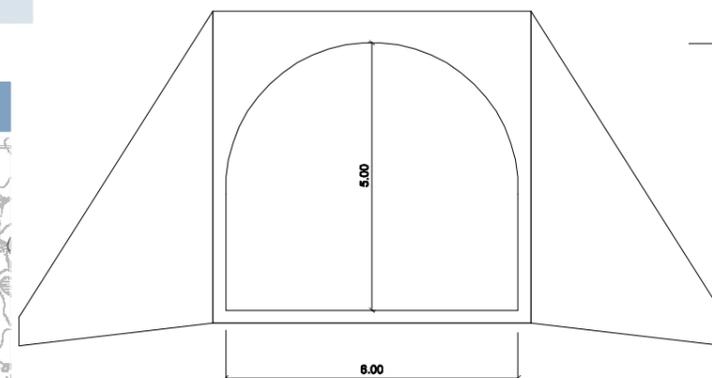

SECCION DEL CAUCE

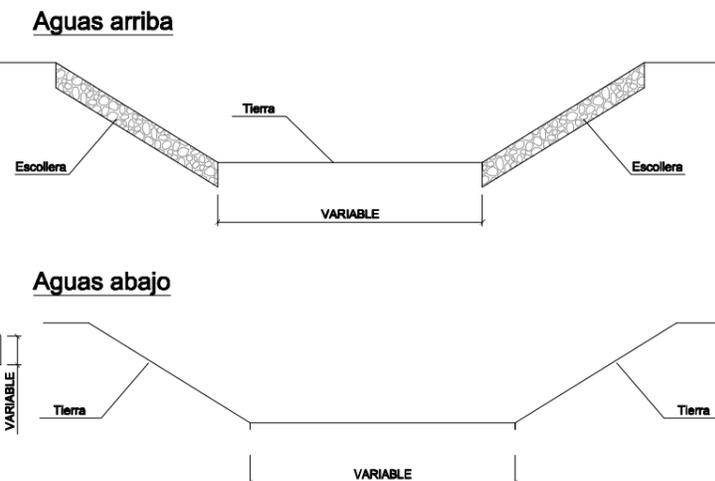

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección bóveda aguas arriba



F2
Sección cauce aguas arriba



F3
Sección cauce aguas abajo




F4
Sección bóveda aguas abajo


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	01-C3.1	FECHA:	15-01-08	CUENCA:	C3.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Boticario	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

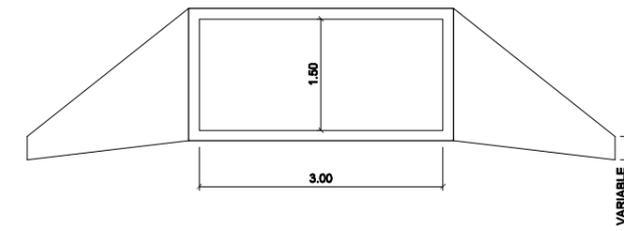

SECCION DEL CAUCE

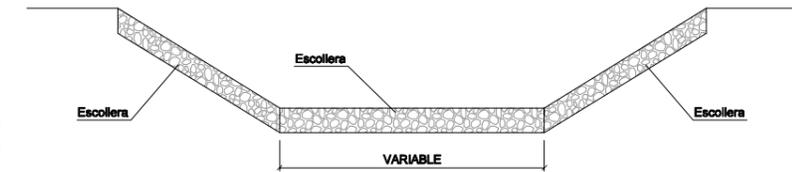

SITUACION



AFECCIONES:

Cruce con carretera Camino Santa Inés (MA-405) mediante cajón.
Sección insuficiente para T=500 años.

FOTOS DEL CAUCE




F1
Sección obra de drenaje transversal aguas abajo



F2
Sección cauce aguas abajo



F3
Sección cauce aguas arriba

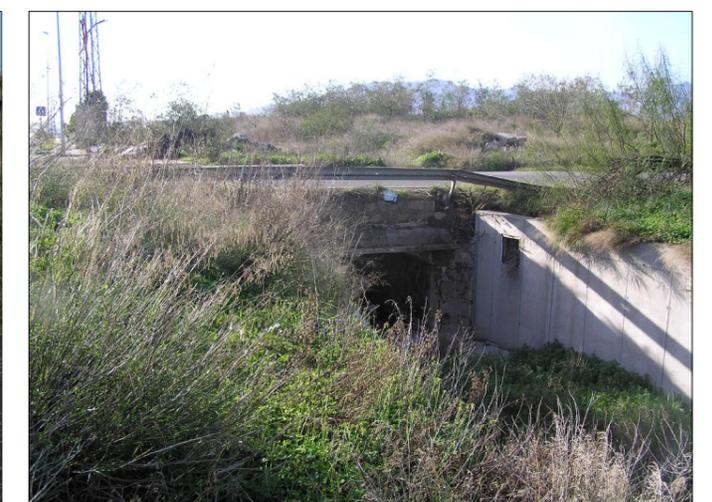

F4
Sección obra de drenaje transversal aguas arriba

DESCRIPCION DEL CAUCE:



• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Esollera y presencia de vegetación abundante
• n (ESTIMADO):	0.035 en esollera 0.045 en cauce natural

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	02-C3.1	FECHA:	15-01-08	CUENCA:	C3.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Boticario	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE

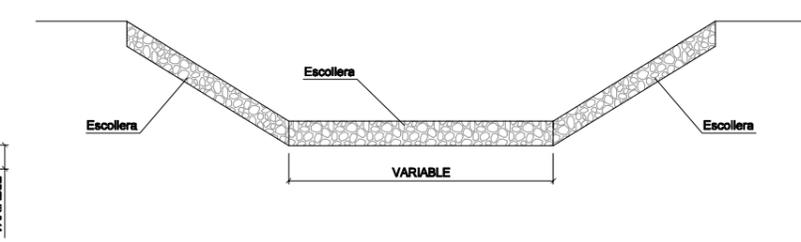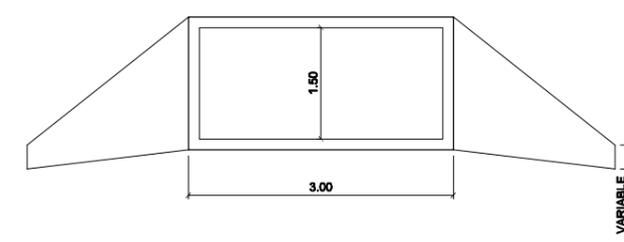

SITUACION

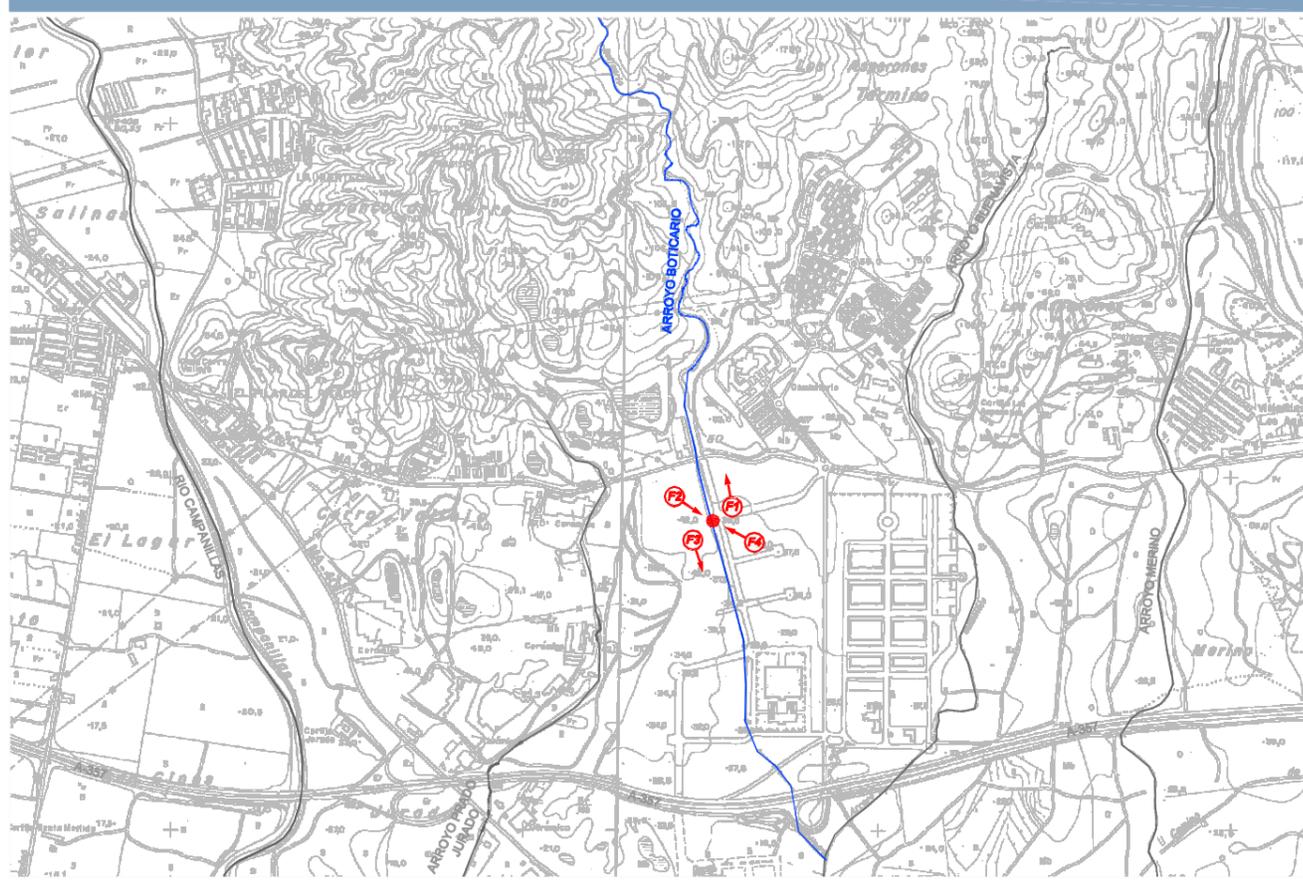

AFECCIONES:

Intersección C/ Mercadante con C/ Conrado Campo mediante cajón.
Sección insuficiente para T=500 años.

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba




F2
Sección obra de drenaje transversal aguas arriba

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Escollera y presencia de vegetación
• n (ESTIMADO):	0.035 en escollera



F3
Sección cauce aguas abajo

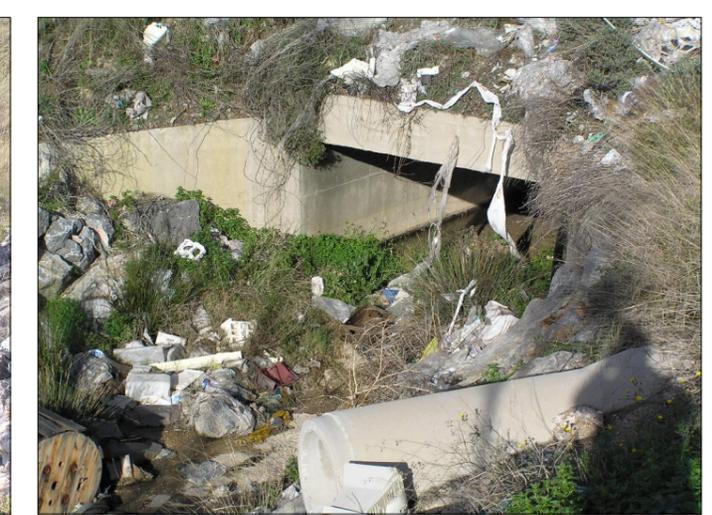



F4
Sección obra de drenaje transversal aguas abajo

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	03-C3.1	FECHA:	15-01-08	CUENCA:	C3.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Boticario	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE

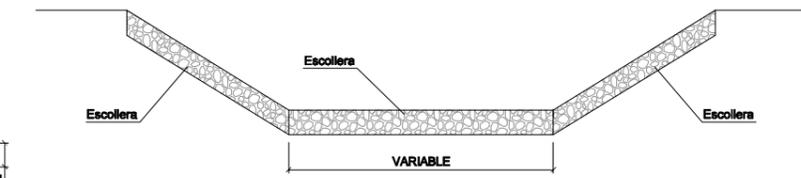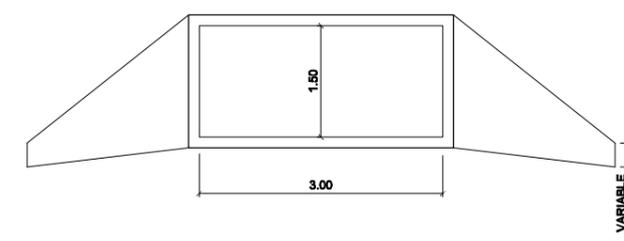

SITUACION

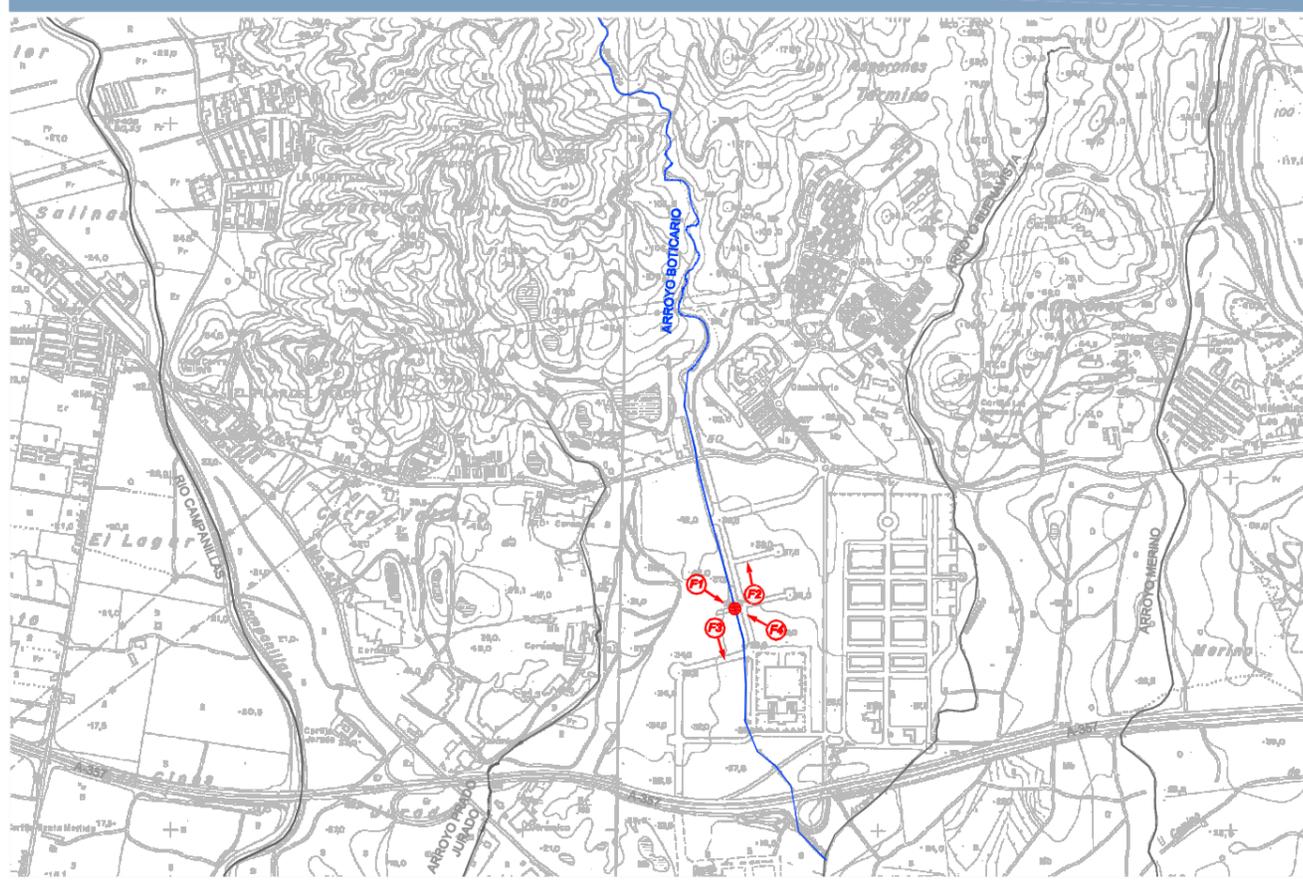


AFECCIONES:

Intersección C/ Mercadante con C/ María Malibrán mediante cajón.
Sección insuficiente para T=500 años.

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección obra de drenaje transversal aguas arriba

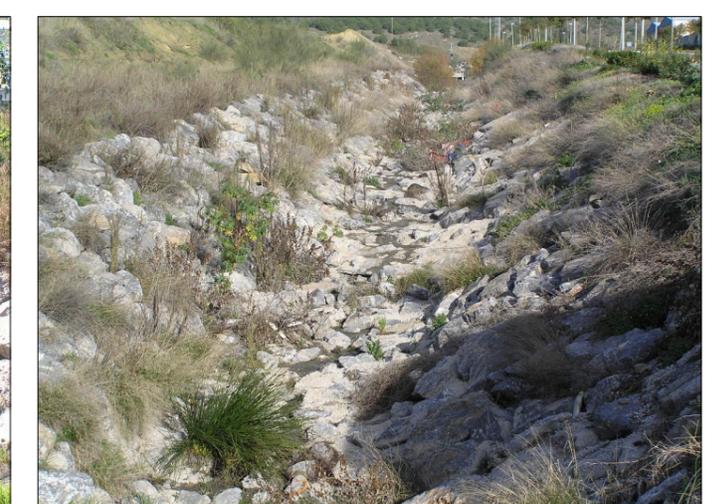

F2
Sección cauce aguas arriba

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Escollera y presencia de vegetación
• n (ESTIMADO):	0.035 en escollera



F3
Sección cauce aguas abajo




F4
Sección obra de drenaje transversal aguas abajo


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	04-C3.1	FECHA:	15-01-08	CUENCA:	C3.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Boticario	TIPO:	PRINCIPAL SECUNDARIO	X -	

CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

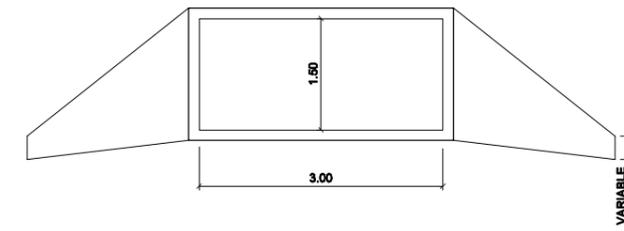

SECCION DEL CAUCE

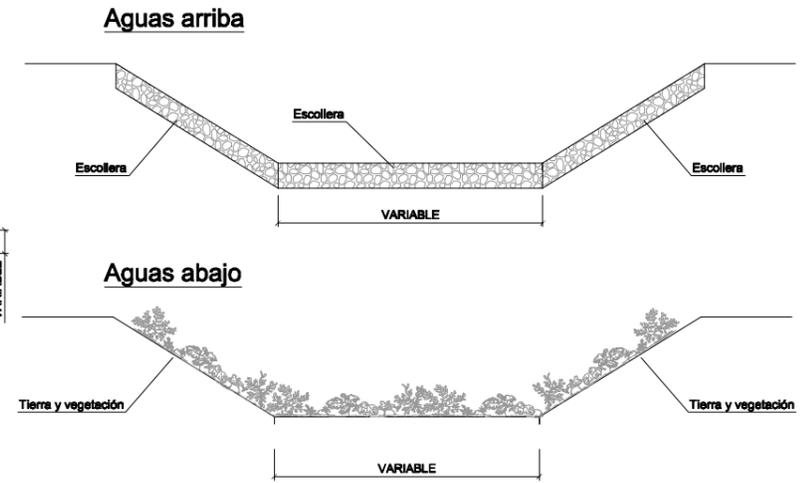

SITUACION



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Sección obra de drenaje transversal aguas arriba

AFECCIONES:

Intersección C/ Mercadante con C/ Gaspar Cassado mediante cajón.
Sección insuficiente para T=500 años.



F3
Sección cauce aguas abajo



F4
Sección cauce aguas abajo

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Escollera aguas arriba Vegetación aguas abajo
• n (ESTIMADO):	0.035 en escollera 0.045 aguas abajo (cauce natural)