
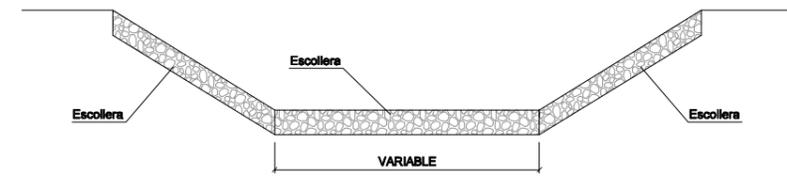


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	05-C3.1	FECHA:	15-01-08	CUENCA:	C3.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Boticario	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE

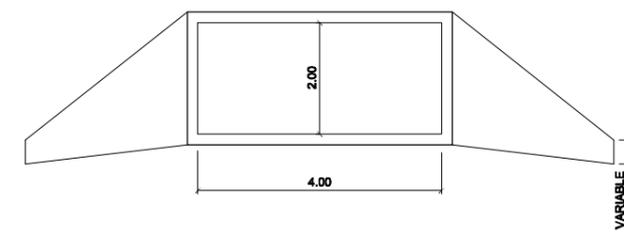

SITUACION

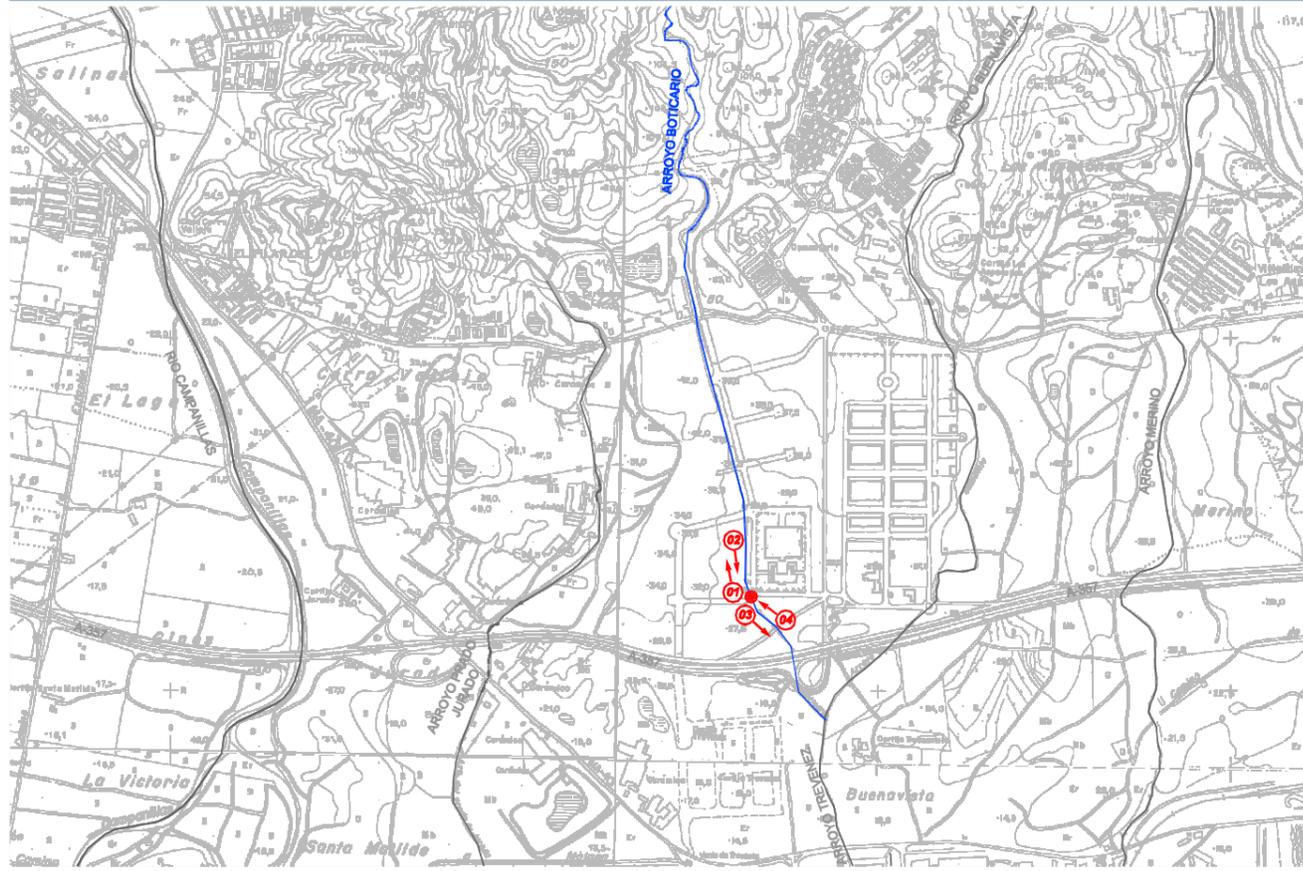

AFECCIONES:

Intersección C/ Mercadante con C/ Prokofiev mediante cajón.
Sección insuficiente para T=500 años.

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Sección obra de drenaje transversal aguas arriba

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Escollera y presencia de vegetación abundante
• n (ESTIMADO):	0.035 en escollera 0.045 en cauce natural



F3
Sección cauce aguas abajo




F4
Sección obra de drenaje transversal agua abajo


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	06-C3.1	FECHA:	15-01-08	CUENCA:	C3.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Boticario	TIPO:	PRINCIPAL SECUNDARIO	X -	

CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

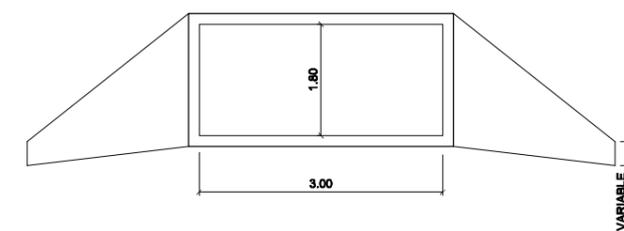


SECCION DEL CAUCE

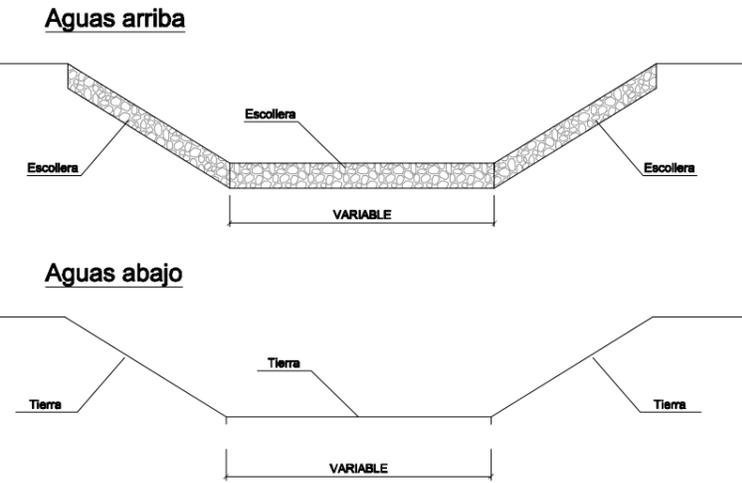

FOTOS DEL CAUCE

SITUACION

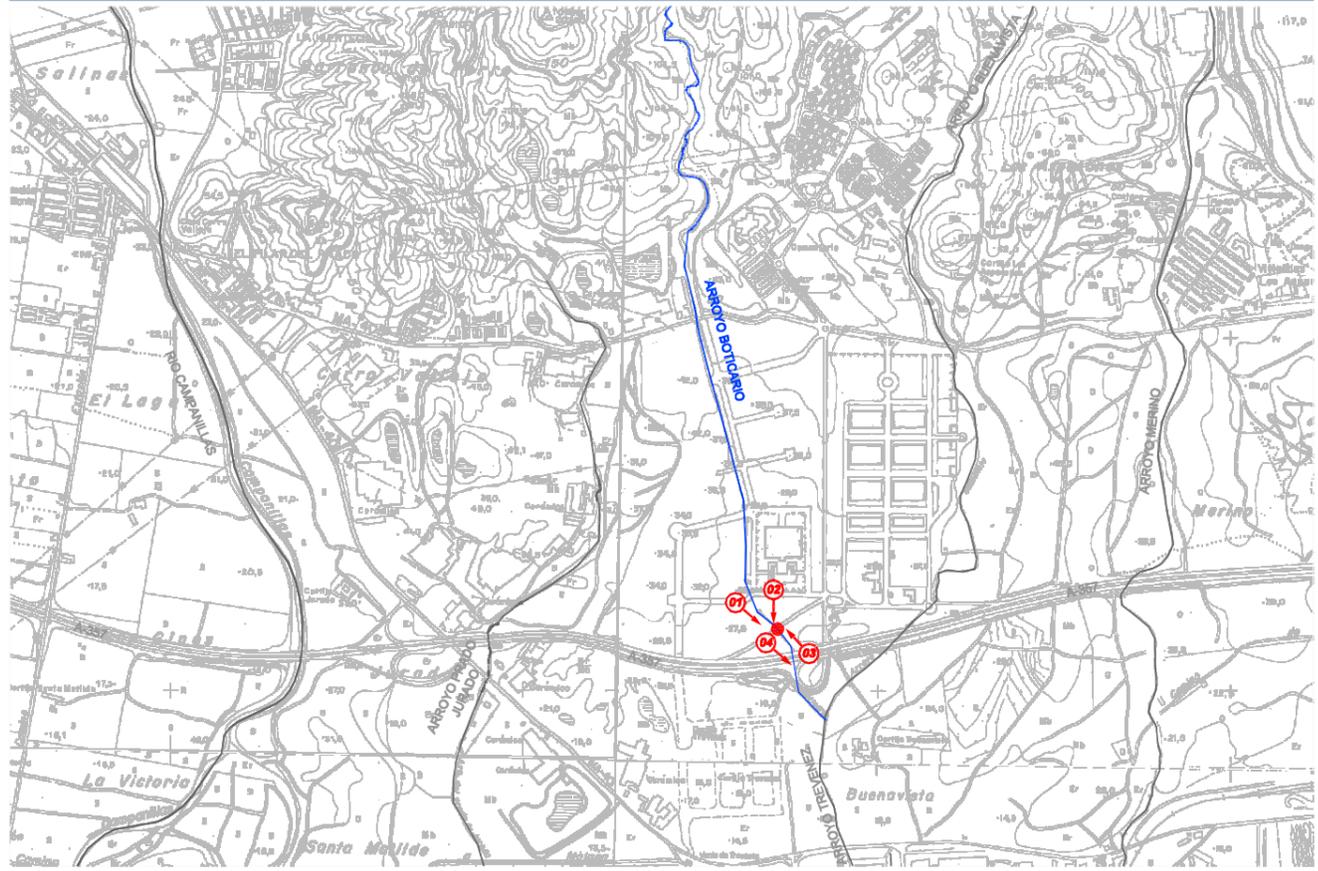

AFECCIONES:

Ramal acceso autovía A-357 dirección Cártama, cruce mediante cajón.
Sección insuficiente para T=500 años.

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Escollera aguas arriba. Tierras aguas abajo. Presencia de vegetación en ambas partes
• n (ESTIMADO):	0.035 en escollera 0.045 aguas abajo



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Marco aguas arriba



F3
Marco aguas abajo




F4
Sección cauce agua abajo

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	07-C3.1	FECHA:	15-01-08	CUENCA:	C3.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Boticario	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


CROQUIS DEL CAUCE

BOVEDA

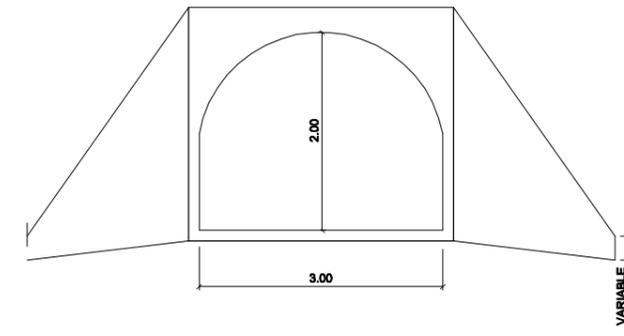


SECCION DEL CAUCE


Aguas arriba

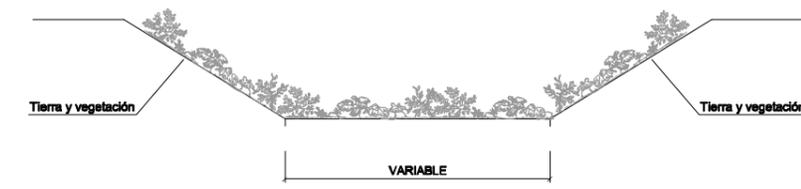

Aguas abajo

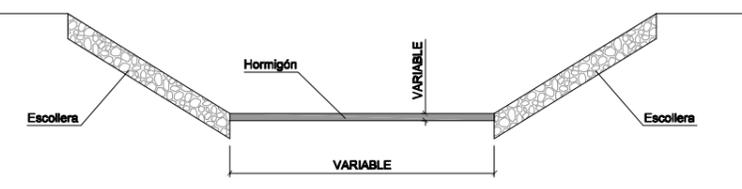

SITUACION

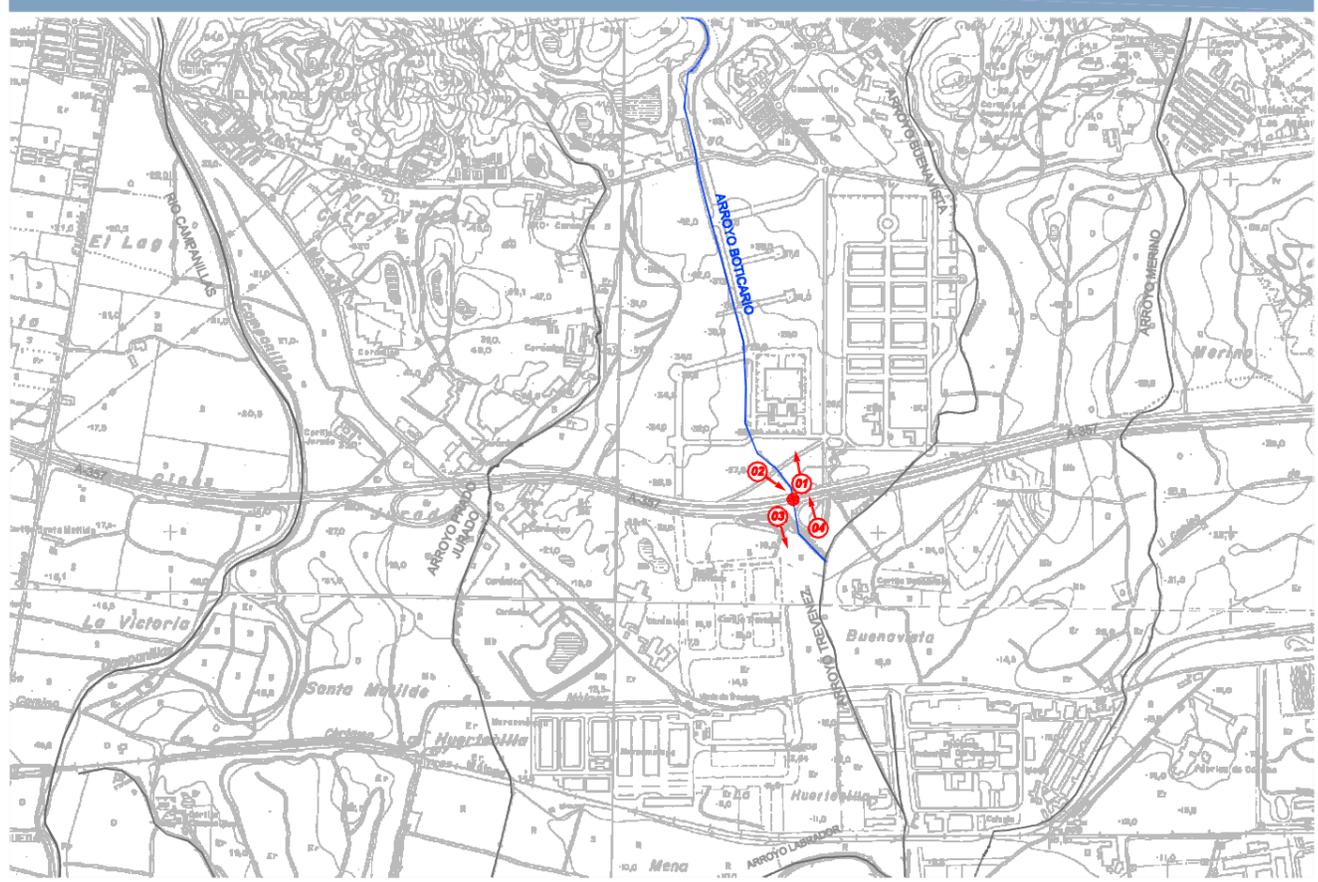

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Sección bóveda aguas arriba

AFECCIONES:

Cruce autovía A-357 Campillos-Málaga mediante bóveda.
Sección insuficiente para T=500 años.

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierra con vegetación aguas arriba Cauce con escollera y solera de hormigón aguas abajo
• n (ESTIMADO):	0.045 aguas arriba 0.035 aguas abajo



F3
Sección cauce aguas abajo





F4
Sección bóveda agua abajo

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	08-C3.1	FECHA:	15-01-08	CUENCA:	C3.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Boticario	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE

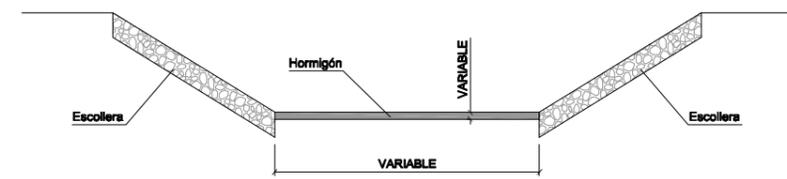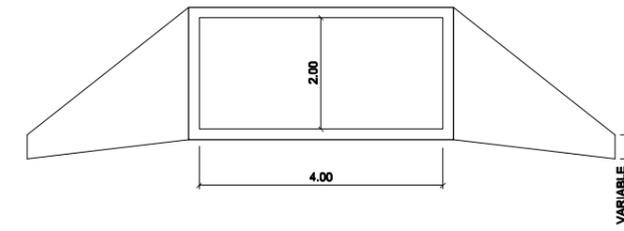

SITUACION



AFECCIONES:

Carril acceso autovía A-357 dirección Málaga mediante cajón.
Sección insuficiente para T=500 años.

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Sección obra de drenaje transversal aguas arriba

• GEOMETRIA:	Rectangular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Escollera y hormigón en solera
• n (ESTIMADO):	0.035




F3
Sección cauce aguas abajo



F4
Sección obra de drenaje transversal agua abajo

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	09-C3.1	FECHA:	15-01-08	CUENCA:	C3.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Boticario	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

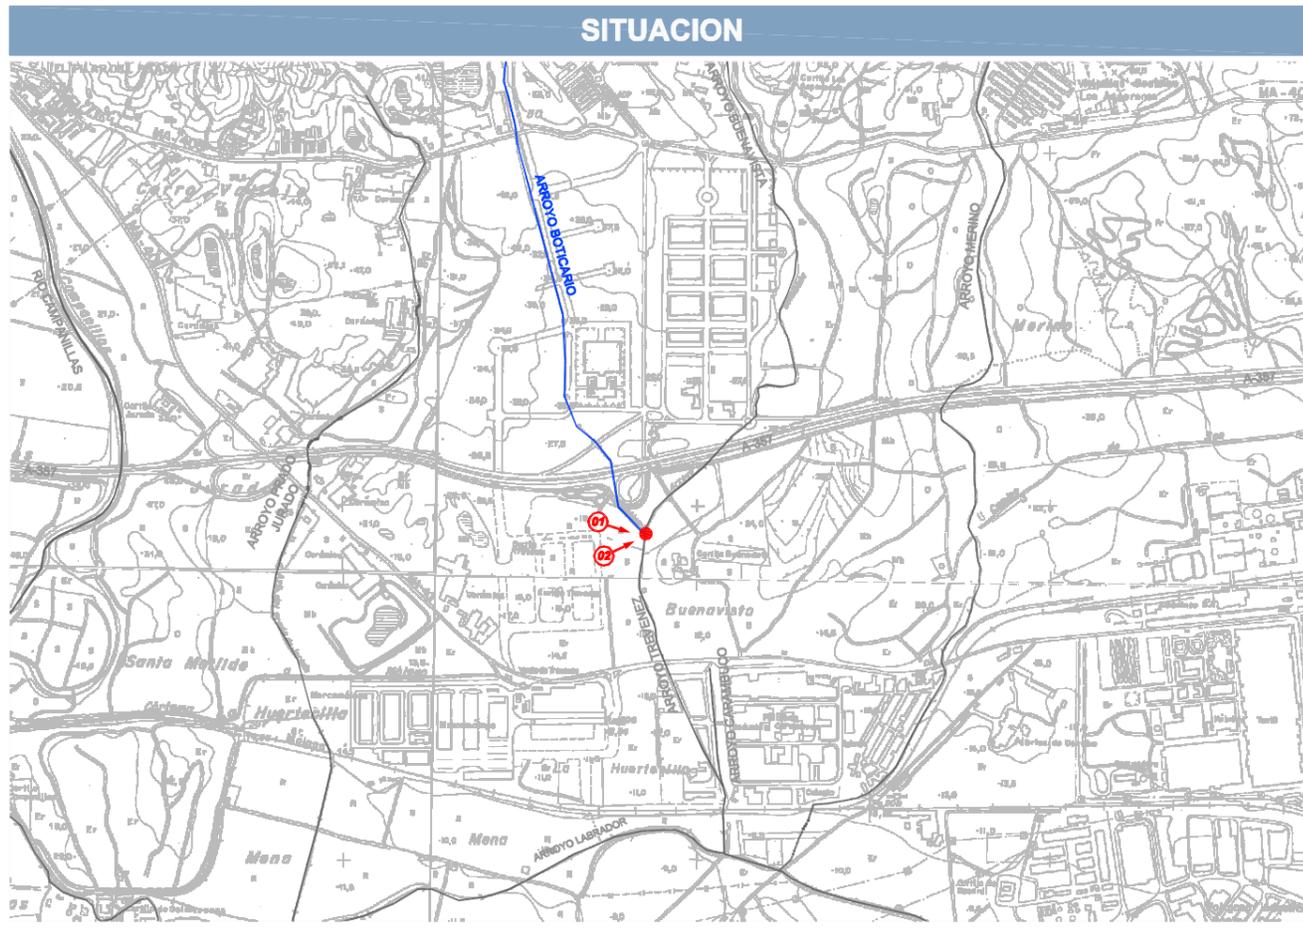


AFECCIONES:

Injerencia arroyo Buenavista y Boticario en arroyo Trévez

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierra con abundante vegetación
• n (ESTIMADO):	0.045

CROQUIS DEL CAUCE

SECCION DEL CAUCE

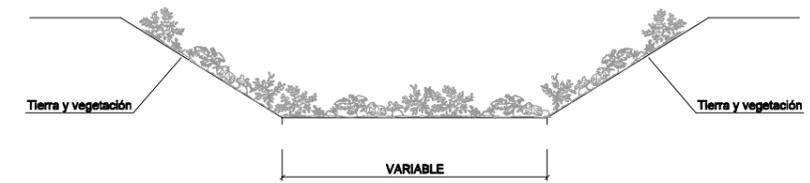

FOTOS DEL CAUCE



F1
Unión de arroyos Buenavista y Boticario sale Trévez





F2
Tierra Vegetal

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	01-C2	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C2
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Merino	TIPO:	PRINCIPAL SECUNDARIO	X -	


CROQUIS DEL CAUCE

DIQUE

SECCION DEL CAUCE

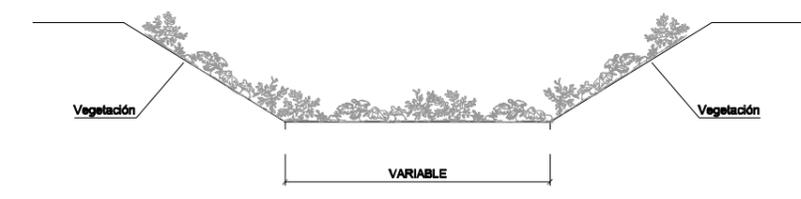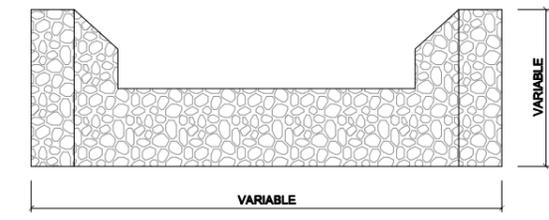

SITUACION

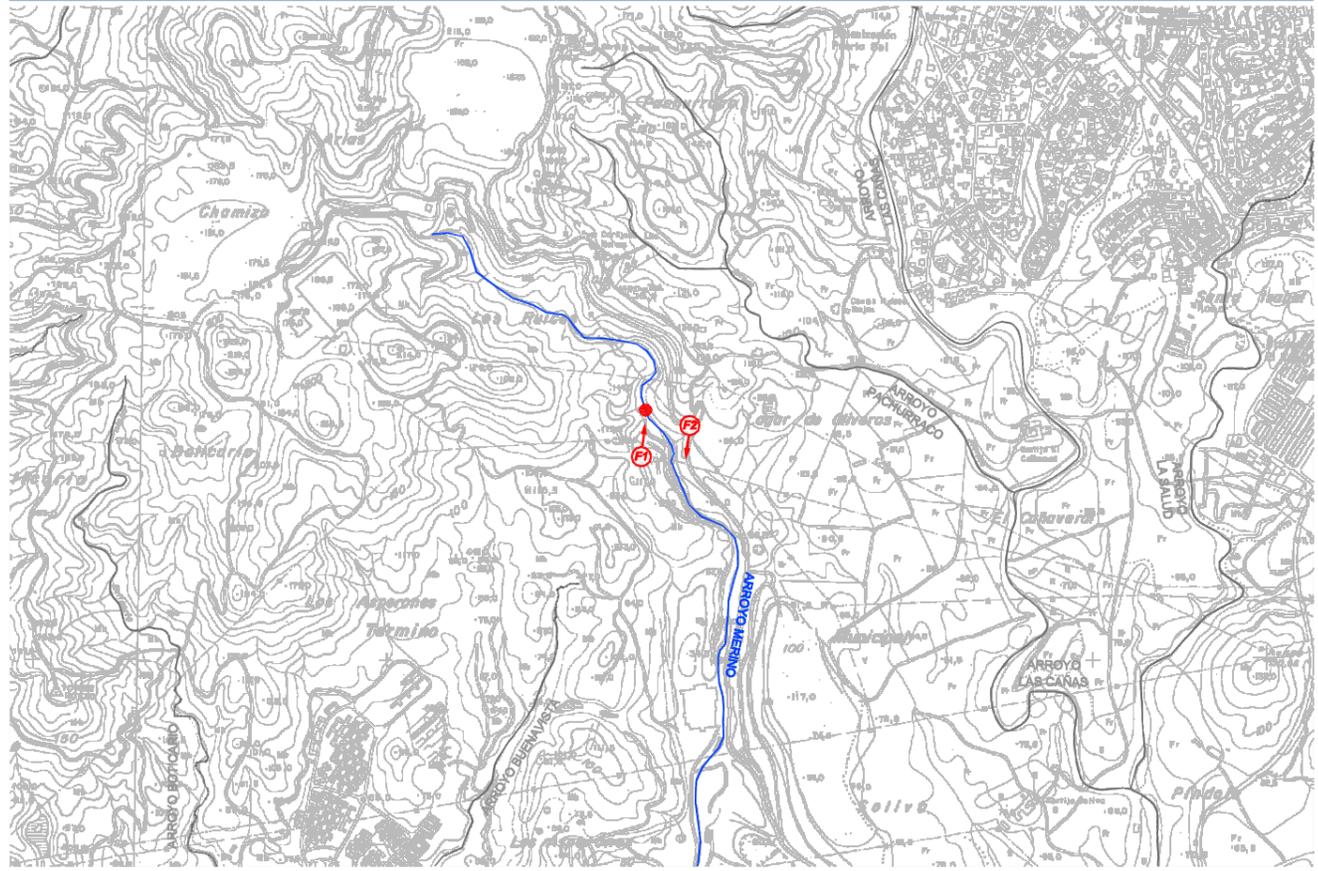

AFECCIONES:

Dique de mampostería

FOTOS DEL CAUCE



F1
Dique aguas abajo

F2
Sección cauce aguas abajo

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Irregular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierra y vegetación
• n (ESTIMADO):	0.045


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	02-C2	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C2
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Merino	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE

SITUACION


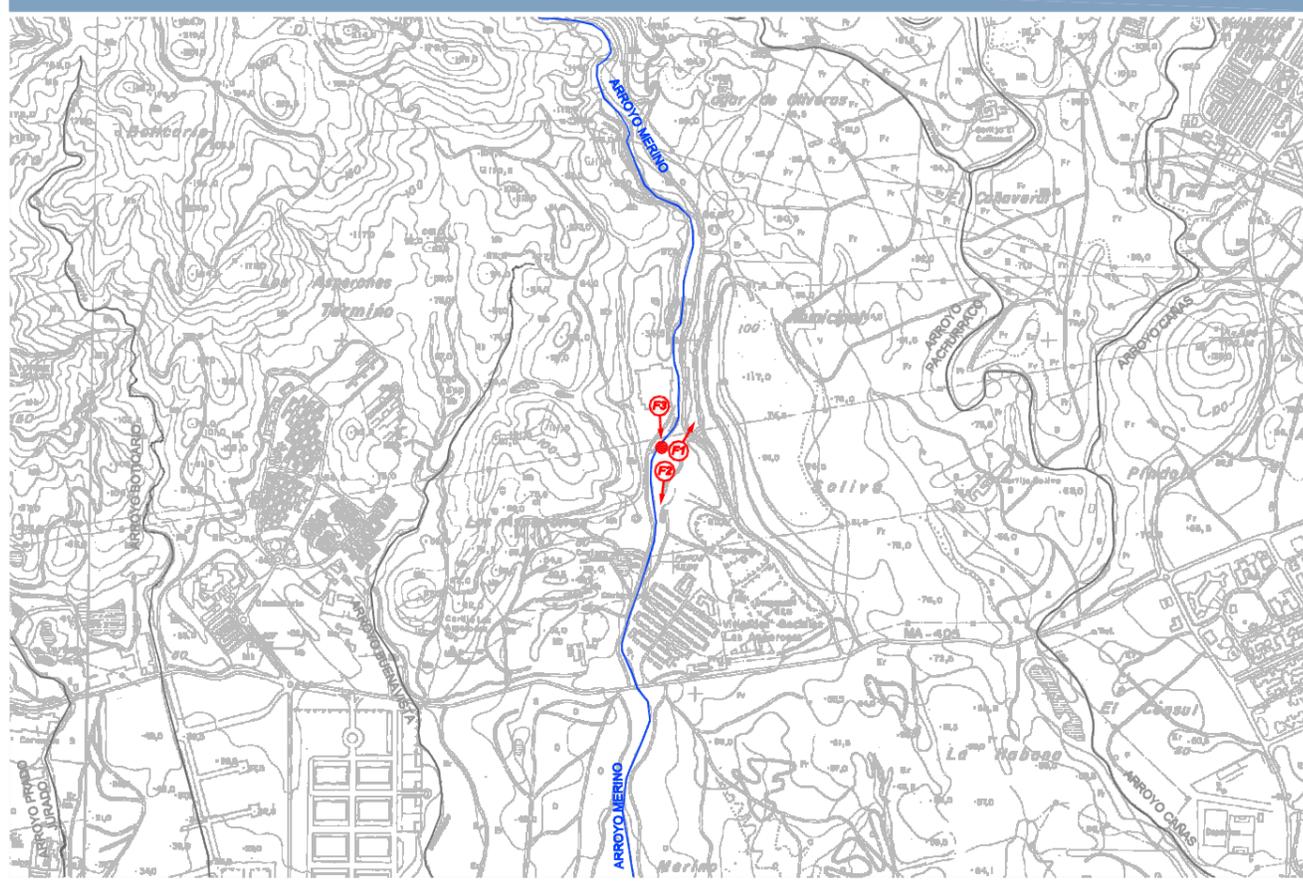


AFECCIONES:

Cruce con camino de acceso a la Cooperativa Andaluza los Asperones (fábrica de ladrillos) mediante tubería de diámetro 1500mm de longitud.
Sección insuficiente tanto para T=10 años como para T=500 años

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Vegetación abundante
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce 0.035 en ODT.

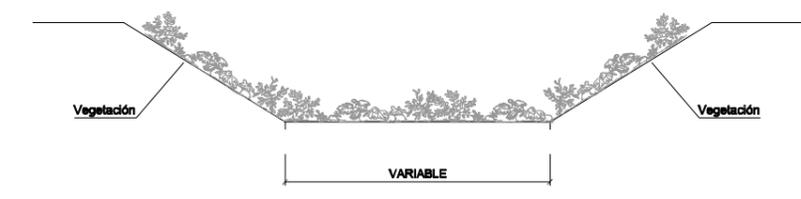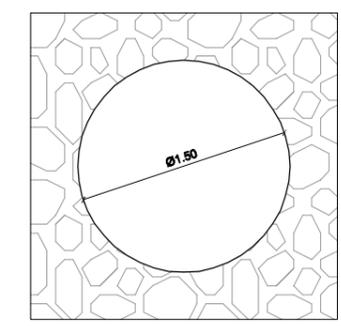

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Sección cauce aguas abajo



F3
Sección de obra de drenaje transversal aguas arriba