


| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|------|
| FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°: | 05-C1.8 | FECHA: | 22-01-08 | CUENCA: | C1.8 |
| NOMBRE DEL CAUCE: | Arroyo La Salud | TIPO: | PRINCIPAL | X | |
| | | | SECUNDARIO | - | |


CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE

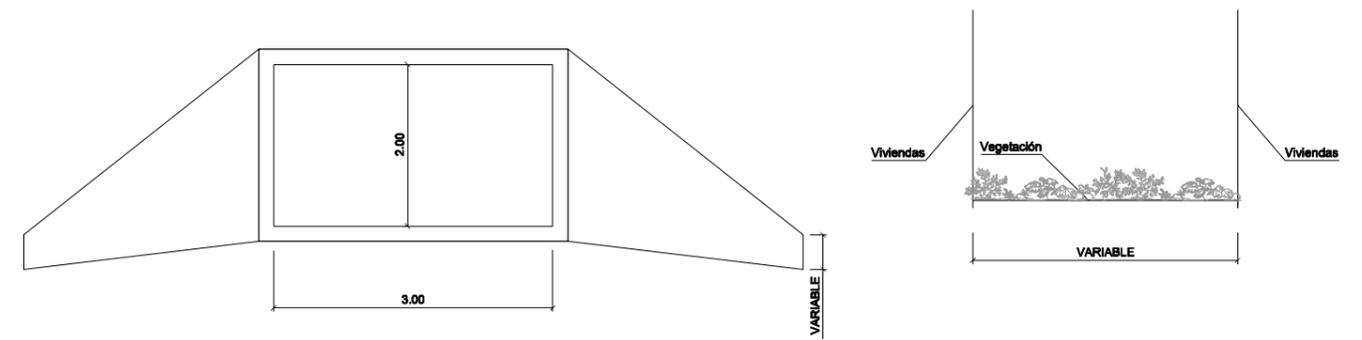

SITUACION

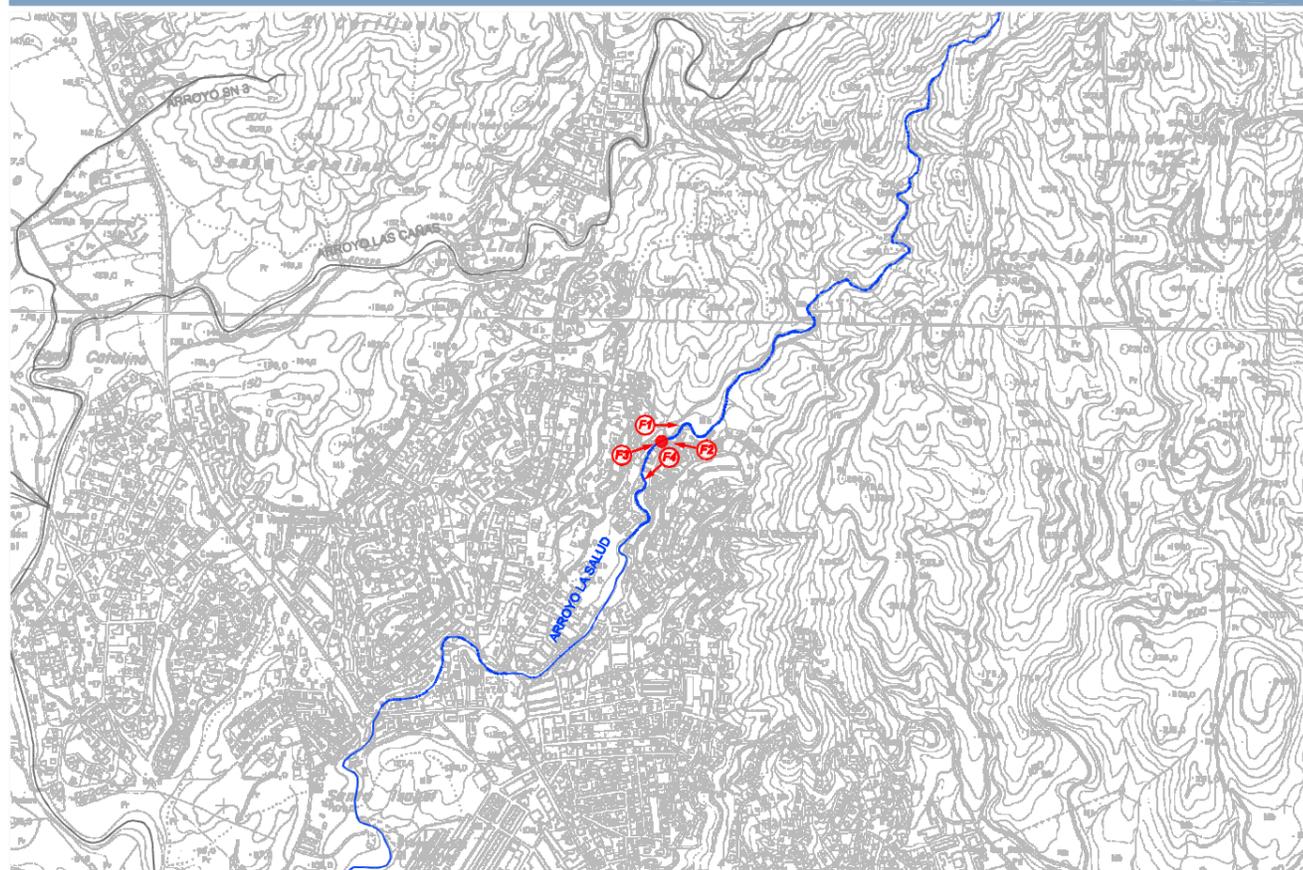

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Marco aguas arriba



F3
Marco aguas abajo



F4
Sección cauce aguas abajo

AFECCIONES:

Cruce calle Tiépolo mediante cajón.
Sección insuficiente para T=500 años.


DESCRIPCION DEL CAUCE:

| | |
|------------------------------|--|
| • GEOMETRIA: | Irregular |
| • REGULARIDAD DE LA SECCION: | Buena en cajón Mala aguas abajo |
| • REVESTIMIENTO: | Hormigón en el cajón y vegetación arbustiva media en cauce aguas abajo |
| • n (ESTIMADO): | 0.035 en cajón 0.045 aguas abajo |


| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------|------|
| FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°: | 06-C1.8 | FECHA: | 22-01-08 | CUENCA: | C1.8 |
| NOMBRE DEL CAUCE: | Arroyo La Salud | TIPO: | PRINCIPAL SECUNDARIO | X - | |

CROQUIS DEL CAUCE


PASO SUPERIOR

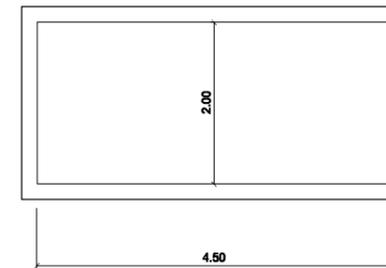

SECCION DEL CAUCE

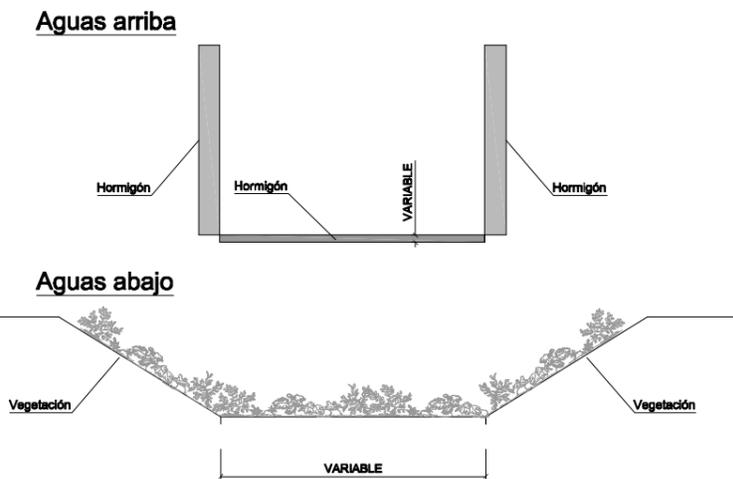

SITUACION

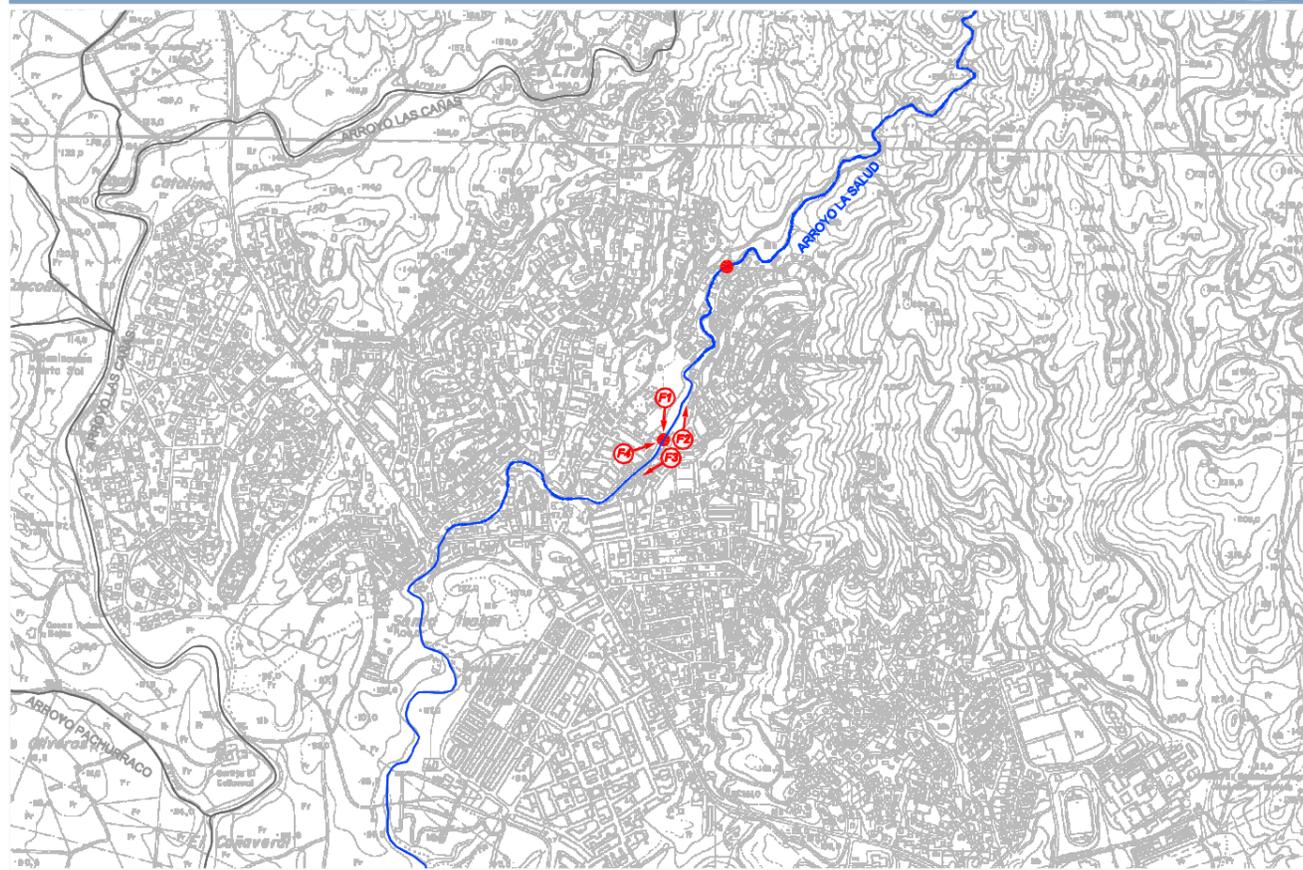

FOTOS DEL CAUCE



F1
Marco aguas arriba



F2
Sección cauce aguas arriba

AFECCIONES:

Cruce Pasaje Rociante mediante paso superior.
Sección insuficiente para T=500 años

DESCRIPCION DEL CAUCE:

| | |
|------------------------------|--|
| • GEOMETRIA: | Rectangular aguas abajo Trapezoidal irregular aguas arriba |
| • REGULARIDAD DE LA SECCION: | Buena aguas abajo Mala aguas arriba |
| • REVESTIMIENTO: | Hormigón aguas abajo y vegetación arbustiva aguas arriba |
| • n (ESTIMADO): | 0.025 aguas abajo (encauzamiento hormigón) 0.045 aguas arriba |



F3
Sección cauce aguas abajo




F4
Marco aguas abajo


| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|------|
| FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°: | 07-C1.8 | FECHA: | 22-01-08 | CUENCA: | C1.8 |
| NOMBRE DEL CAUCE: | Arroyo La Salud | TIPO: | PRINCIPAL | | X |
| | | | SECUNDARIO | | - |

CROQUIS DEL CAUCE


ENCAUZAMIENTO

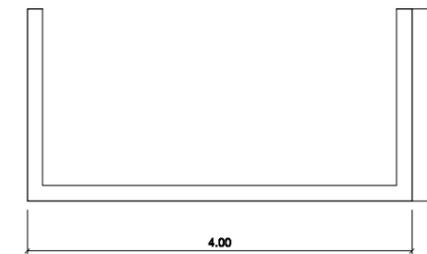

SECCION DEL CAUCE

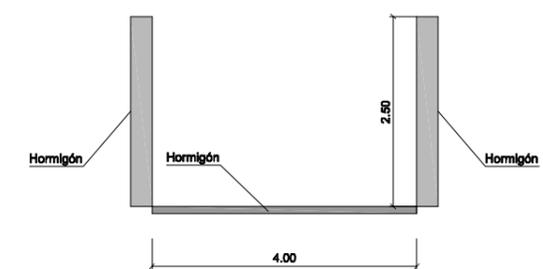

SITUACION

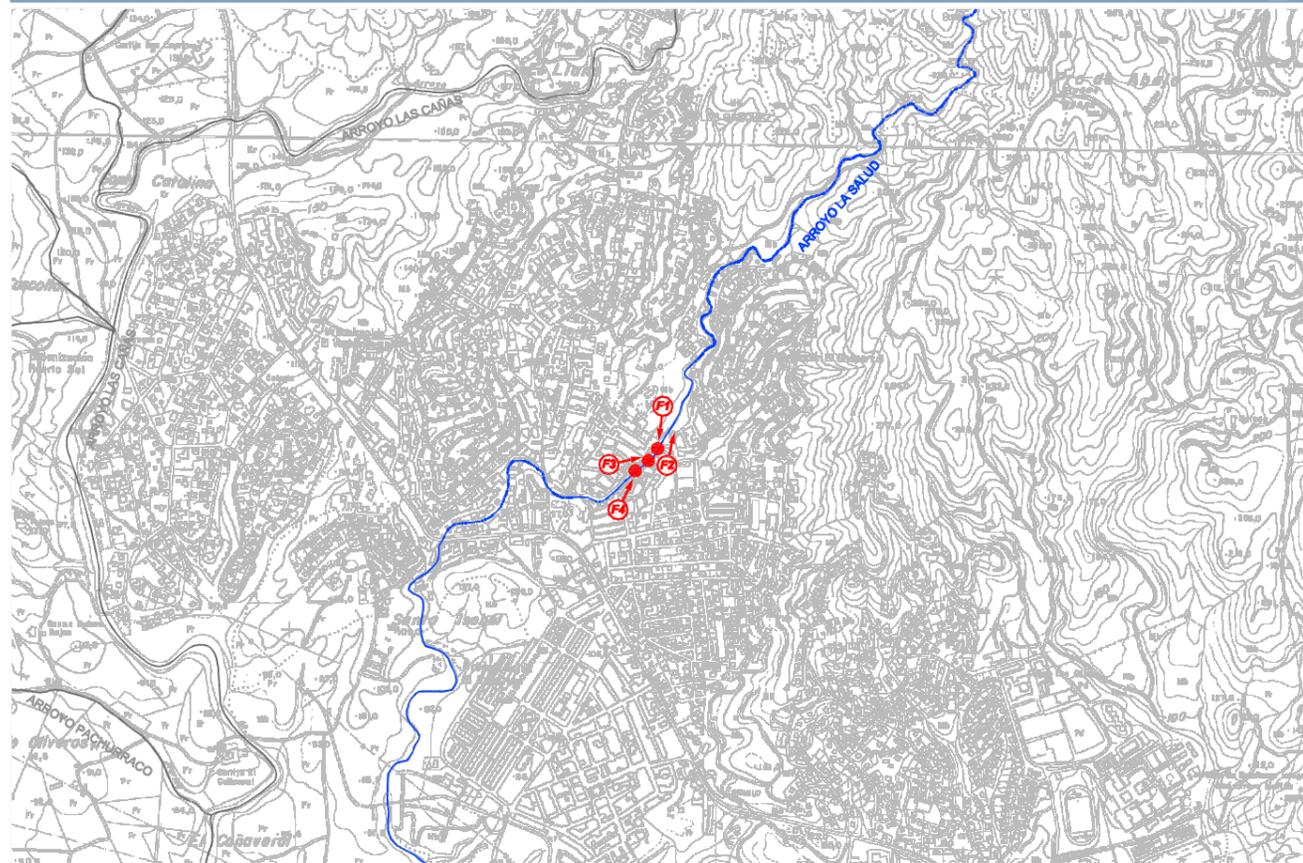

AFECCIONES:

Cruce sobre cauce de las calles Amita, Arcipreste de Hita y Argamansilla de Alba a la calle Galaxia.
Sección insuficiente para T=500 años.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| • GEOMETRIA: | Encauzamiento rectangular |
| • REGULARIDAD DE LA SECCION: | Buena |
| • REVESTIMIENTO: | Hormigón |
| • n (ESTIMADO): | 0.025 |

FOTOS DEL CAUCE



F1
Puente aguas arriba



F2
Sección cauce aguas arriba



F3





F4

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|------|
| FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°: | 08-C1.8 | FECHA: | 22-01-08 | CUENCA: | C1.8 |
| NOMBRE DEL CAUCE: | Arroyo La Salud | TIPO: | PRINCIPAL | X | |
| | | | SECUNDARIO | - | |

CROQUIS DEL CAUCE

PASO SUPERIOR

SECCION DEL CAUCE

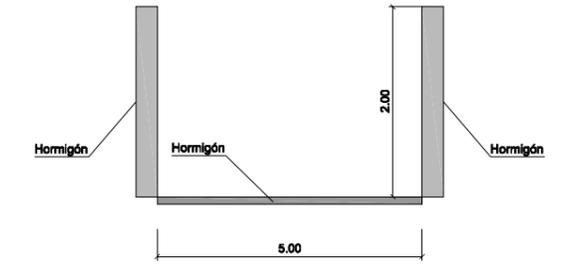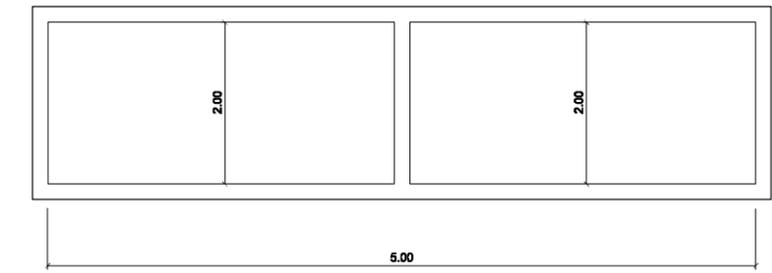

SITUACION



AFECCIONES:

Cruce calle Alondra.
Sección insuficiente para T=500 años

DESCRIPCION DEL CAUCE:

| | |
|------------------------------|-------------|
| • GEOMETRIA: | Rectangular |
| • REGULARIDAD DE LA SECCION: | Buena |
| • REVESTIMIENTO: | Homigón |
| • n (ESTIMADO): | 0.025 |

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Marco aguas arriba



F3
Sección cauce aguas abajo




F4
Marco aguas abajo

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|------|
| FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°: | 09-C1.8 | FECHA: | 22-01-08 | CUENCA: | C1.8 |
| NOMBRE DEL CAUCE: | Arroyo La Salud | TIPO: | PRINCIPAL | X | |
| | | | SECUNDARIO | - | |

CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE

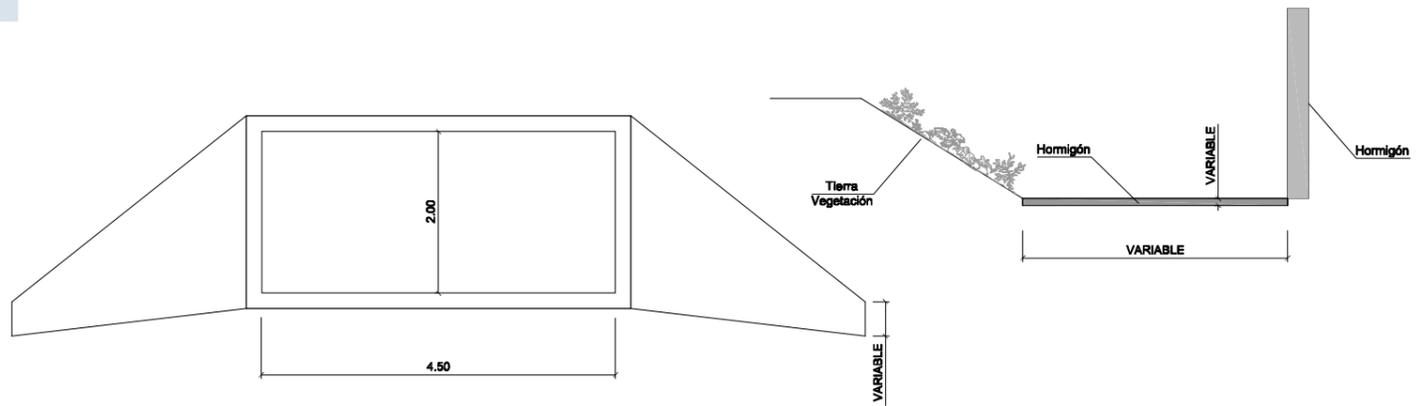

SITUACION



AFECCIONES:

Cruce calle camino del Orozco mediante cajón.
Sección insuficiente para T=500 años.

FOTOS DEL CAUCE



F1
Marco aguas arriba



F2
Sección cauce aguas arriba



F3
Sección cauce aguas abajo



F4
Marco aguas abajo


DESCRIPCION DEL CAUCE:

| | |
|------------------------------|---|
| • GEOMETRIA: | Trapezoidal |
| • REGULARIDAD DE LA SECCION: | Media |
| • REVESTIMIENTO: | Hormigón en cajón. Cauce en tierra con vegetación |
| • n (ESTIMADO): | 0.035 en cajón 0.045 en cauce |


| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|------|
| FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°: | 10-C1.8 | FECHA: | 22-01-08 | CUENCA: | C1.8 |
| NOMBRE DEL CAUCE: | Arroyo La Salud | TIPO: | PRINCIPAL | X | |
| | | | SECUNDARIO | - | |

CROQUIS DEL CAUCE

BOVEDA

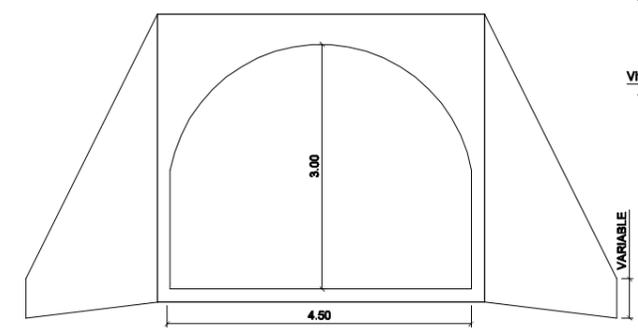

SECCION DEL CAUCE

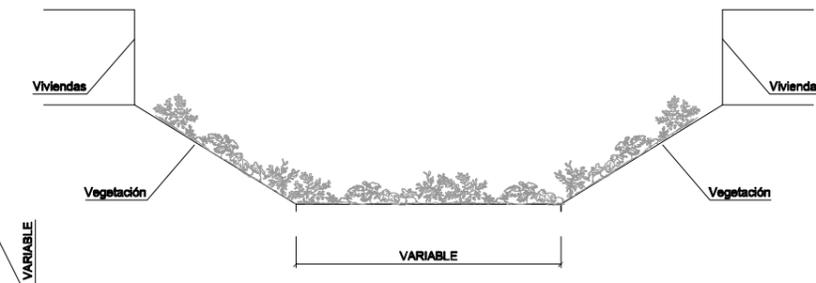

SITUACION



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Boveda aguas arriba

AFECCIONES:

Cruce calle Lope de Rueda mediante bóveda.
Sección insuficiente para T=500 años.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

| | |
|------------------------------|---|
| • GEOMETRIA: | Irregular |
| • REGULARIDAD DE LA SECCION: | Mala |
| • REVESTIMIENTO: | Homigón en bóveda Tierra con vegetación arbustiva media en cauce |
| • n (ESTIMADO): | 0.035 en bóveda 0.045 en cauce |



F3
Sección cauce aguas abajo



F4
Boveda aguas abajo