


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	04-C5.2	FECHA:	24-07-08	CUENCA:	C5.2
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Liria	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	

CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE

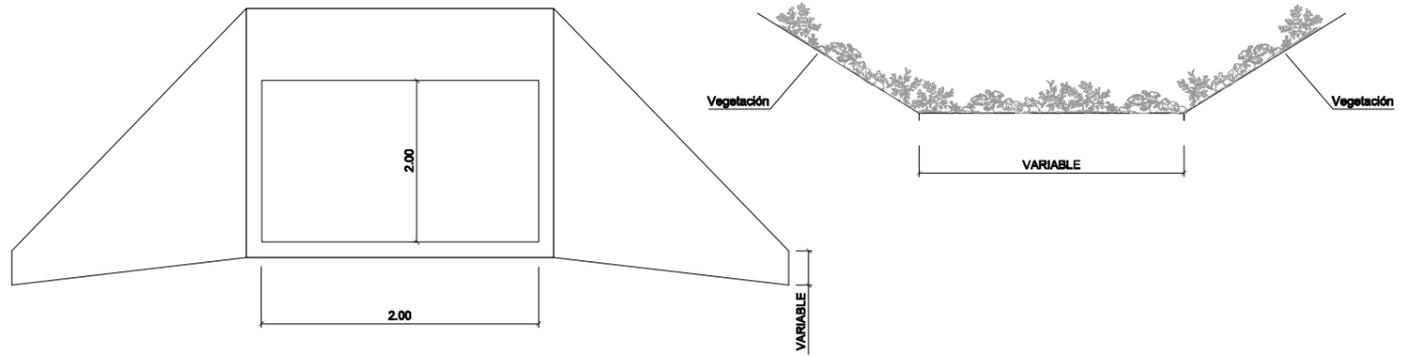

SITUACION



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección marco aguas arriba



F2
Sección cauce aguas arriba

AFECCIONES:

Obra de drenaje transversal tipo cajón de hormigón.
Sección insuficiente para T=500 años

DESCRIPCION DEL CAUCE:


• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con presencia de vegetación de tipo herbáceo
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce 0.035 en ODT

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	05-C5.2	FECHA:	24-07-08	CUENCA:	C5.2
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Liria	TIPO:	PRINCIPAL	-	
			SECUNDARIO	X	


CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE

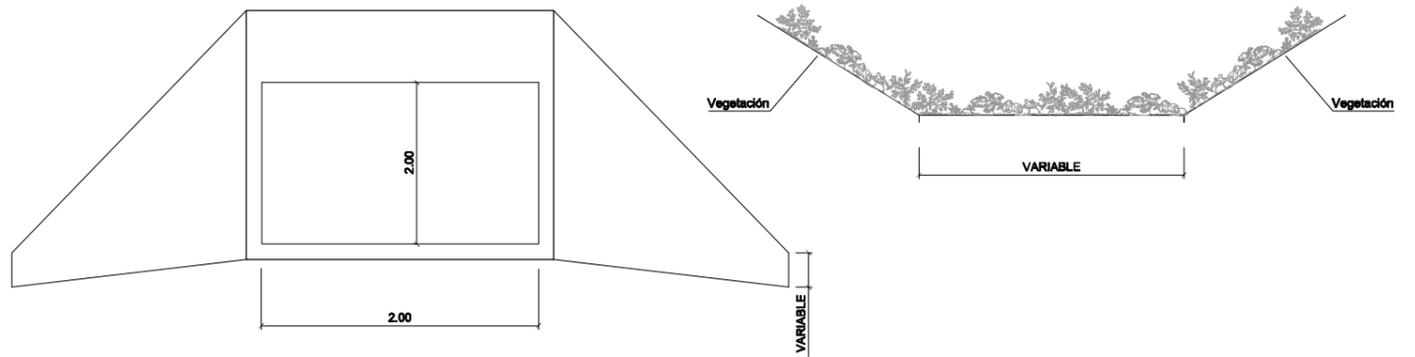

SITUACION

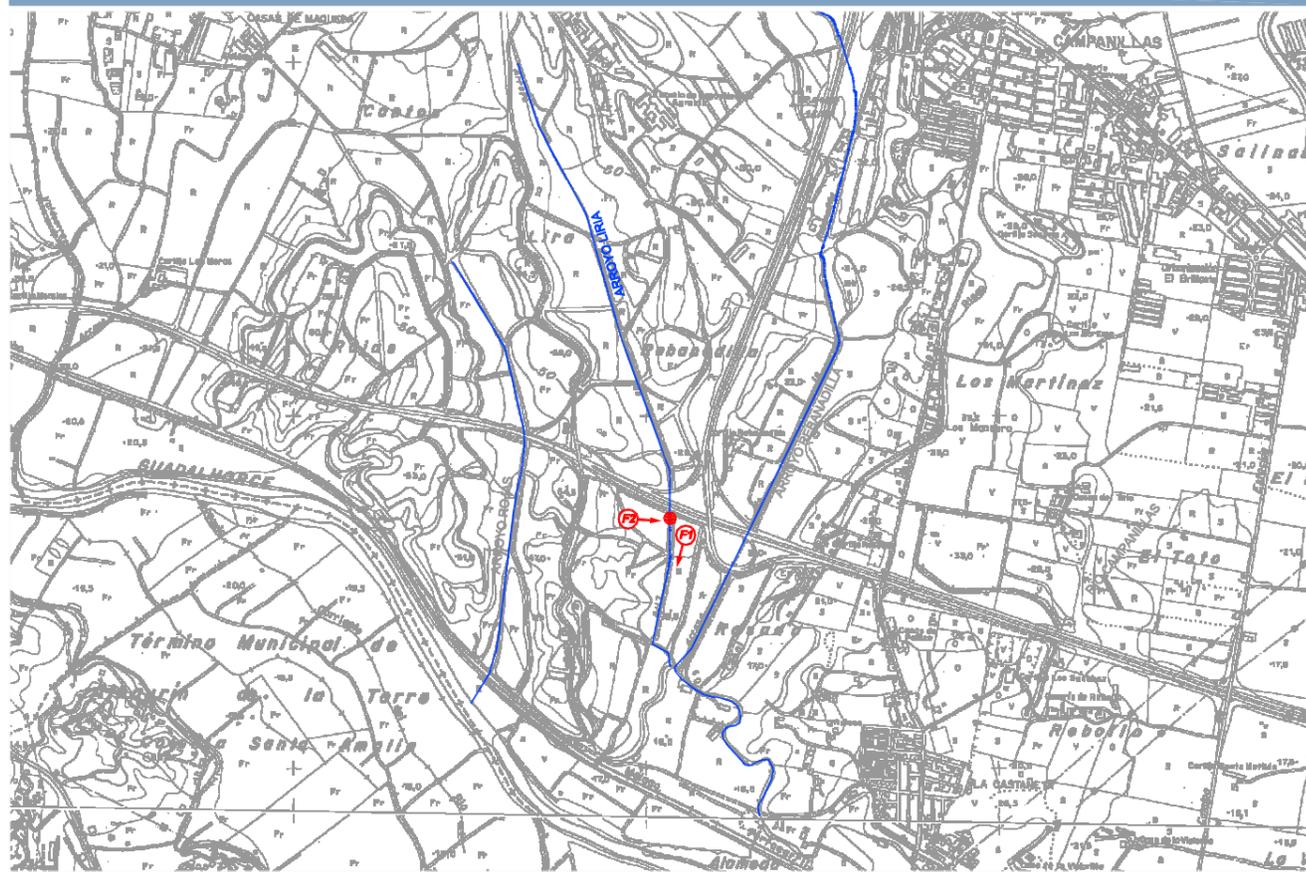

FOTOS DEL CAUCE



AFECCIONES:

Obra de drenaje transversal tipo cajón de hormigón.
Sección insuficiente para T=500 años.

F1
Sección marco aguas arriba


F2
Sección cauce aguas arriba

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con presencia de vegetación de tipo herbáceo
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce 0.035 en ODT

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	01-C5.1	FECHA:	24-07-08	CUENCA:	C5.1	CROQUIS DEL CAUCE	
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Rebanadilla	TIPO:	PRINCIPAL	X		SECCION DEL CAUCE	
			SECUNDARIO	-			

SITUACION

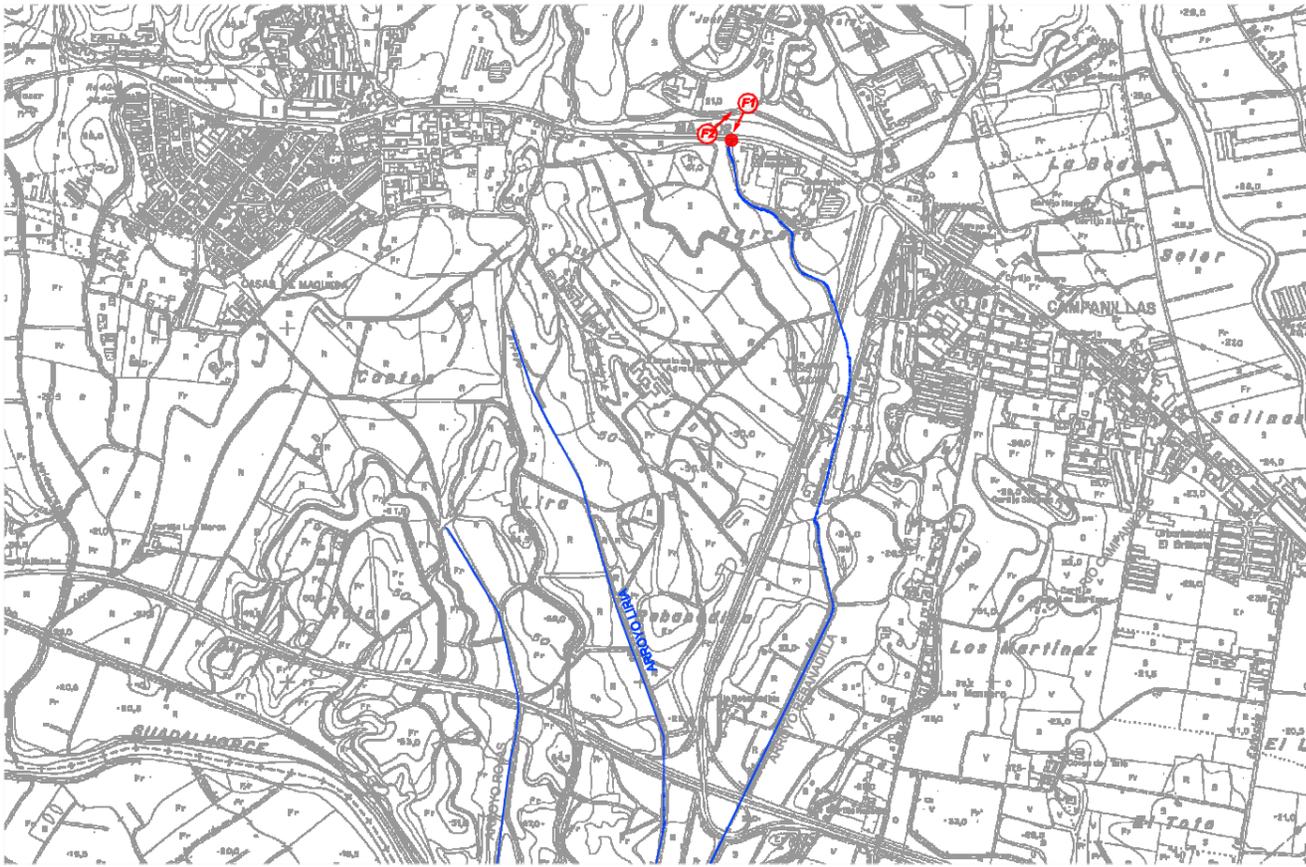

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Arqueta aguas arriba

AFECCIONES:


Obra de paso en carretera .
Sección sin determinar debido a la imposibilidad de realizarlo por la abundante vegetación.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con vegetación abundante (cañizo)
• n (ESTIMADO):	0.045

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	02-C5.1	FECHA:	24-07-08	CUENCA:	C5.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Rebanadilla	TIPO:	PRINCIPAL SECUNDARIO	X -	

SITUACION

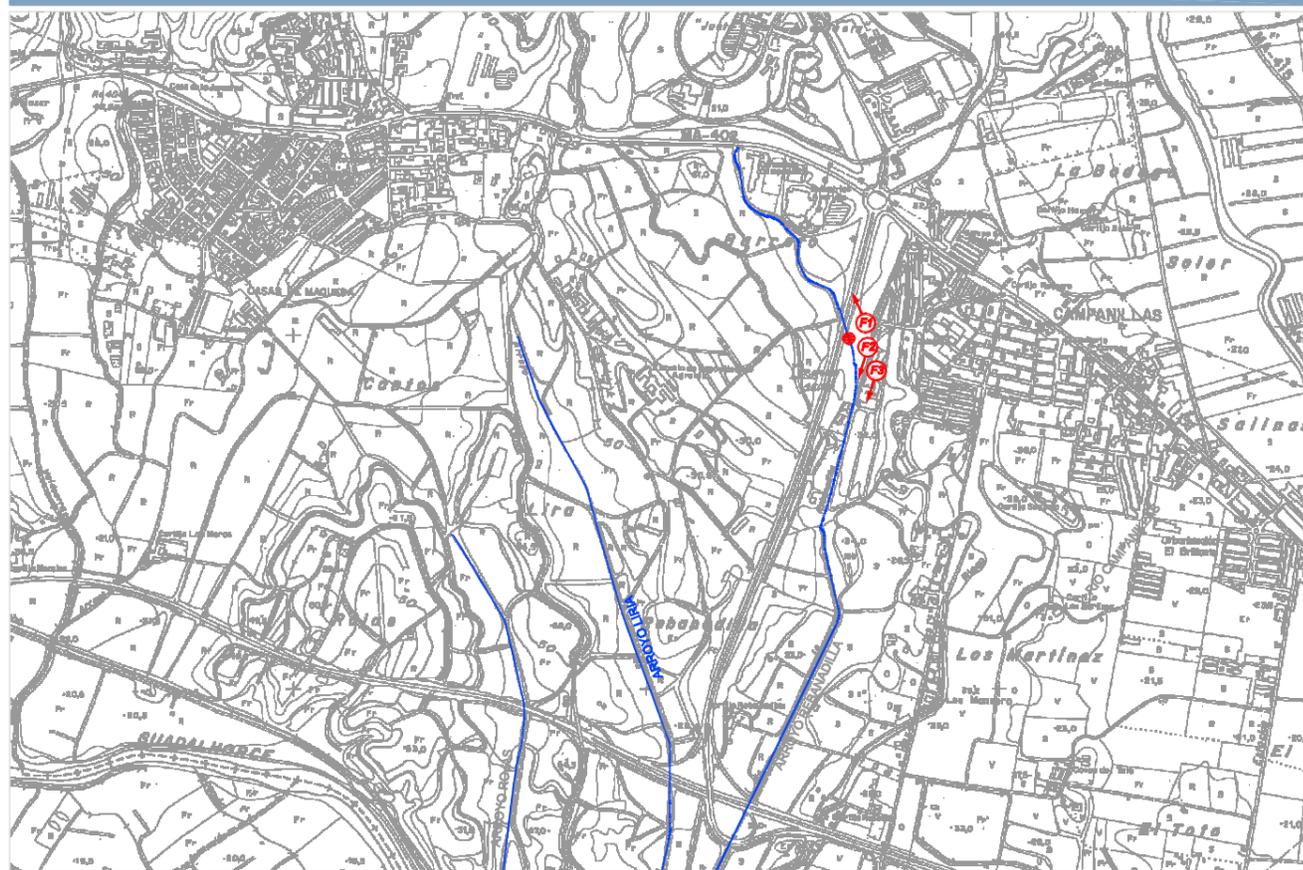


AFECCIONES:

Obra de paso tipo cajón y obra de paso aguas abajo del mismo también tipo cajón. Protección de escollera a la salida. Sección suficiente para T=10 y T=500 años en el caso del primer cajón, e insuficiente para T= 500 años en el caso del segundo cajón (pasarela peatonal).

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con vegetación abundante (arbustiva herbacea, tipo cañizo). Protección de escollera a la salida.
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce 0.035 en ODT.

CROQUIS DEL CAUCE

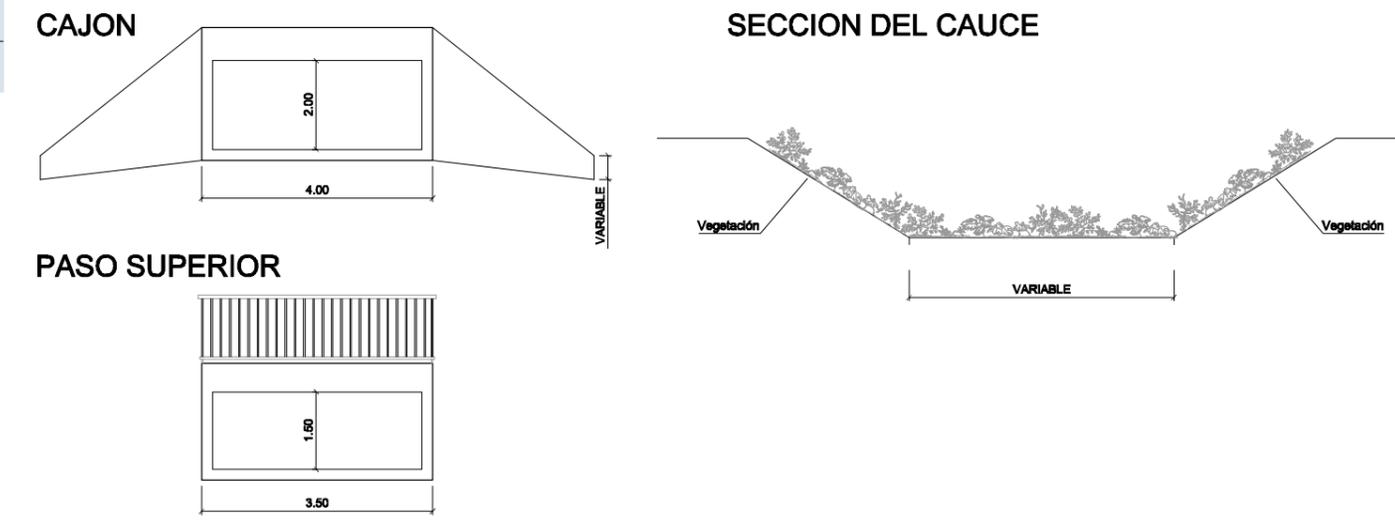

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección marco aguas abajo




F2
Sección puente aguas arriba



F3
Sección cauce aguas abajo

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	03-C5.1	FECHA:	24-07-08	CUENCA:	C5.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Rebanadilla	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

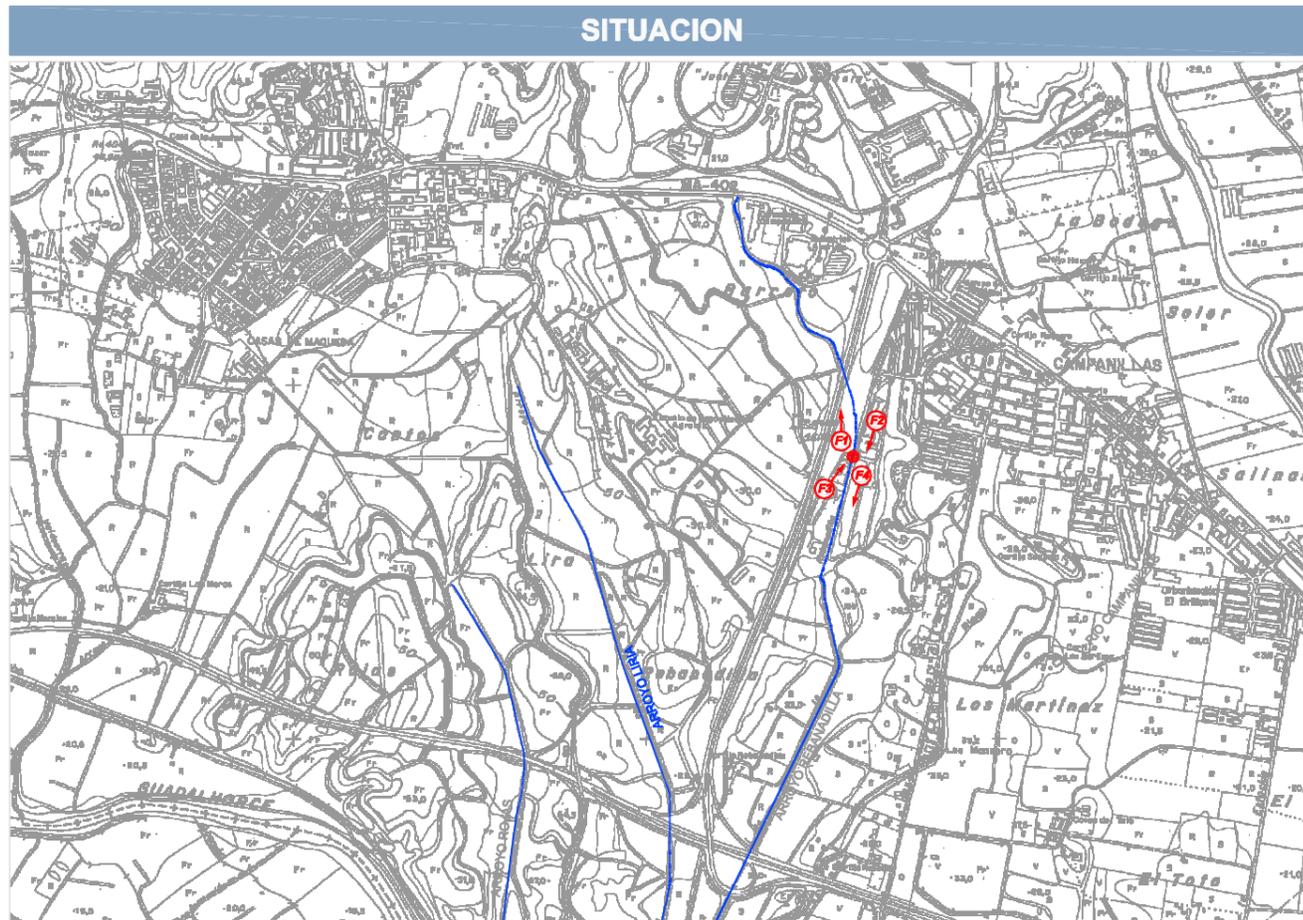

AFECCIONES:


Obra de paso formada por doble tubo de Ø1.0m aguas arriba y un solo tubo de Ø1.0m aguas abajo. Sección insuficiente para T= 10 y T= 500 años.

DESCRIPCION DEL CAUCE:	
• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con abundante vegetación (tipo cañizo)
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce 0.035 en tubo


CROQUIS DEL CAUCE

SECCION OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL


Aguas abajo

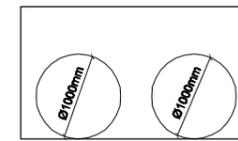

Aguas arriba

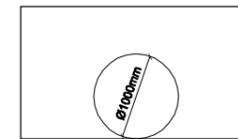

SECCION DEL CAUCE

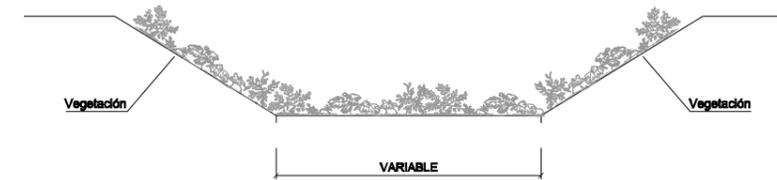

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce agua arriba



F2
Sección obra de drenaje transversal aguas arriba



F3
Sección obra de drenaje transversal aguas abajo





F4
Sección cauce aguas abajo

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	04-C5.1	FECHA:	24-07-08	CUENCA:	C5.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Rebanadilla	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE

SECCION OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE

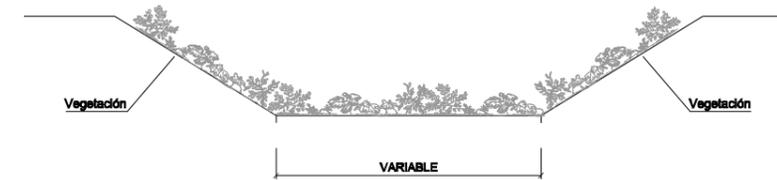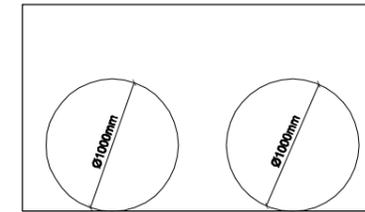

SITUACION



AFECCIONES:

ODT formada por doble tubo de Ø 1.0 m.
Sección insuficiente para T=10 y T=500 años.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras. Vegetación abundante (tipo cañizo)
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce 0.035 en ODT

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección obra de drenaje transversal aguas arriba



F2
Sección cauce agua arriba



F3
Sección cauce aguas abajo





F4
Sección obra de drenaje transversal aguas abajo

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	05-C5.1	FECHA:	24-07-08	CUENCA:	C5.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Rebanadilla	TIPO:	PRINCIPAL SECUNDARIO	X -	


CROQUIS DEL CAUCE

SECCION OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE

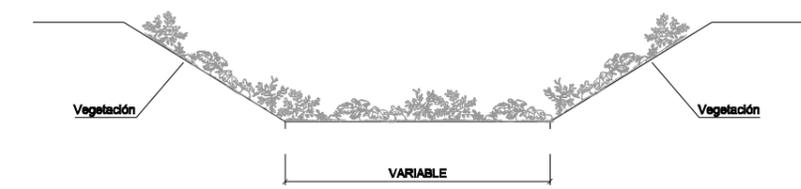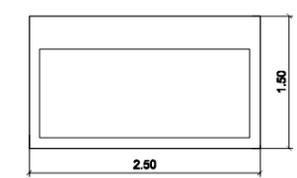

SITUACION

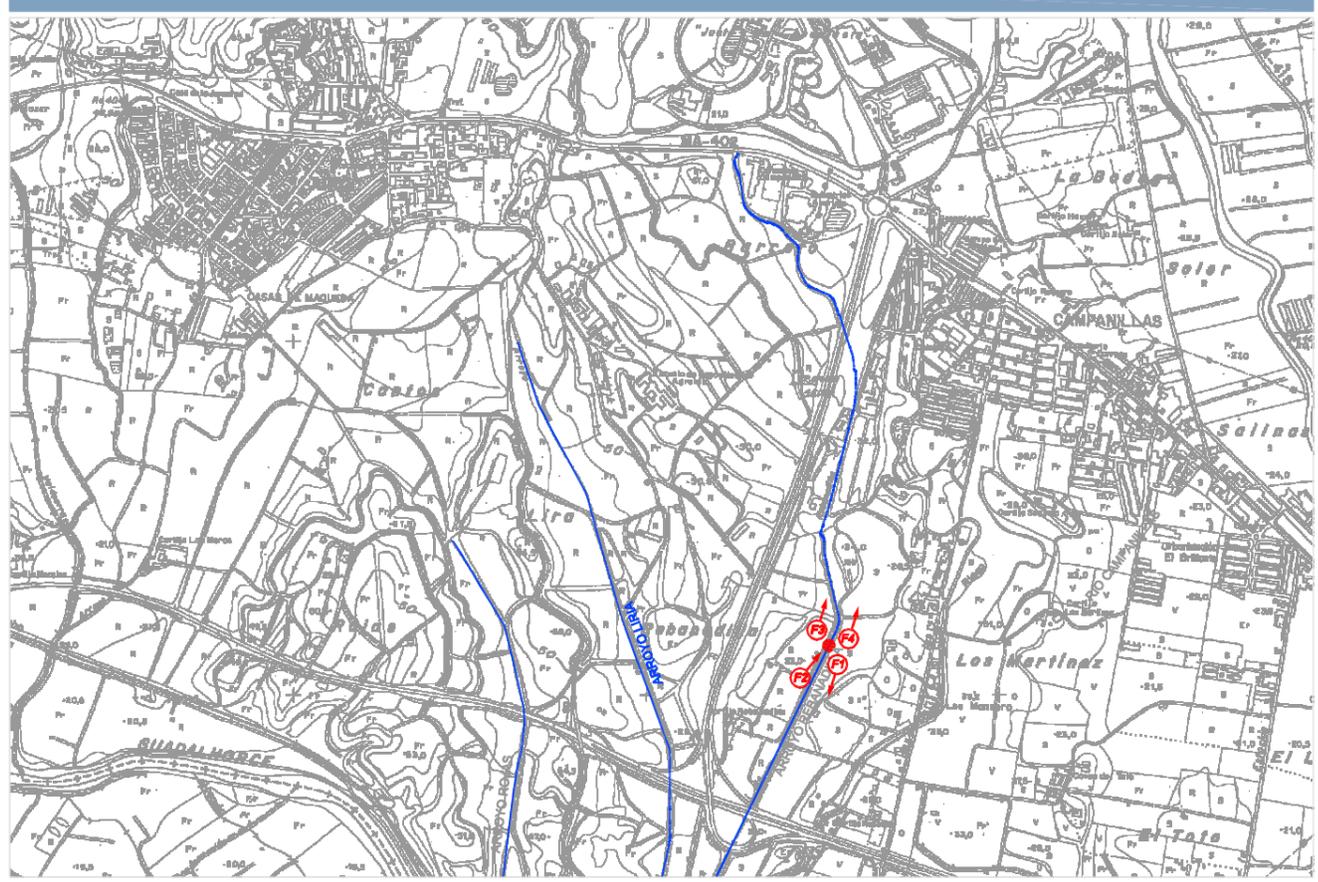

AFECCIONES:

Obra de paso en camino de acceso tipo cajón.
Sección insuficiente para T= 500 años. Sobreelevación a la entrada para T= 10 años

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce agua arriba



F2
Sección obra de drenaje transversal aguas abajo

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierras con algo de vegetación
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce 0.035 en ODT



F3
Sección cauce aguas abajo



F4
Sección cauce aguas abajo