

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	05-C3.1	FECHA:	12-02-08	CUENCA:	C3.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Cantos	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

SITUACION



AFECCIONES:


Cruce con camino mediante obra de drenaje transversal (doble tubo Ø 80cm) de sección e insuficiente para T= 500 años .
 Para T=10 años se produce una sobreelevación de la lámina aguas arriba de la ODT.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media-baja
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierra con vegetación y hormigón
• n (ESTIMADO):	0.045 en cauce natural 0.035 en ODT.

CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

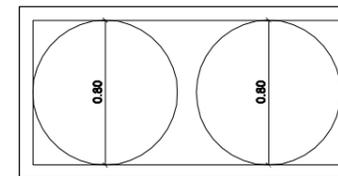


SECCION DEL CAUCE

Aguas arriba



VARIABLE

Aguas abajo

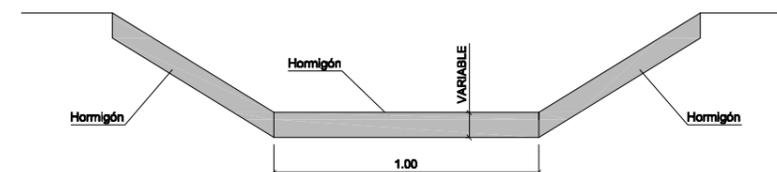

1.00

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Sección obra de drenaje transversal aguas abajo




F3
Sección cauce aguas arriba


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	06-C3.1	FECHA:	12-02-08	CUENCA:	C3.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Cantos	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE


OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

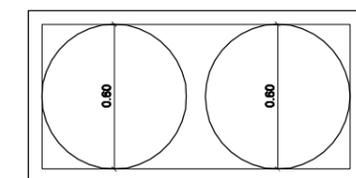

SECCION DEL CAUCE

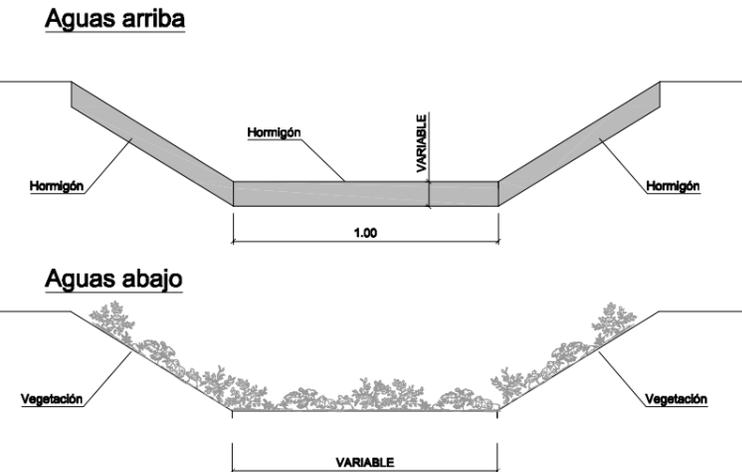

SITUACION

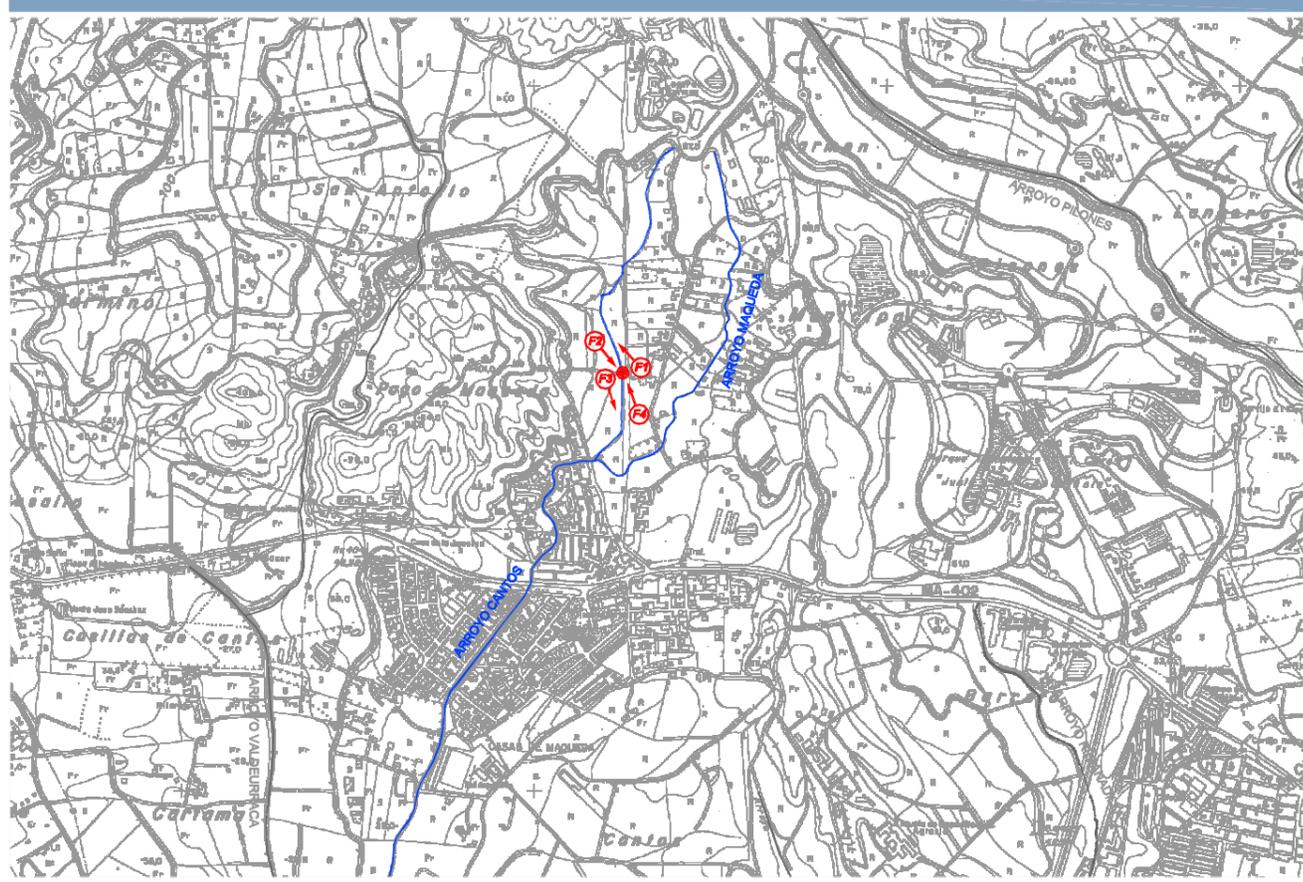

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Sección obra de drenaje transversal aguas arriba

AFECCIONES:

Cruce con camino de tierra mediante doble tubo de Ø 60 cm. La sección es insuficiente tanto para T=10 años como para T= 500 años.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Rectangular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierra con vegetación y hormigón
• n (ESTIMADO):	0.035 en ODT. 0.045 en cauce natural



F3
Sección cauce aguas abajo





F4
Sección obra de drenaje transversal aguas abajo

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	07-C3.1	FECHA:	12-02-08	CUENCA:	C3.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Cantos	TIPO:	PRINCIPAL		X
			SECUNDARIO		-

CROQUIS DEL CAUCE

CAJON

SECCION DEL CAUCE

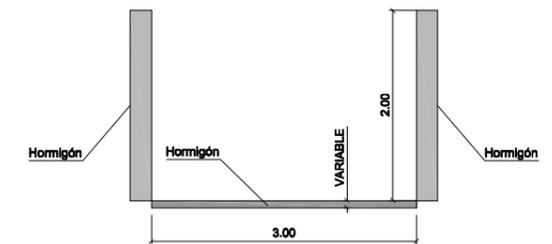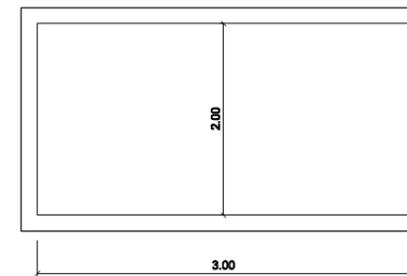

SITUACION



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Sección cajón aguas abajo



F3
Sección cauce aguas arriba
(Unión arroyos Canto v Maqueda)



F4
Sección cajón aguas arriba

AFECCIONES:

Cruce con calle Camino de Cotilla mediante cajón.
Sección insuficiente para T= 500 años.

DESCRIPCION DEL CAUCE:



• GEOMETRIA:	Rectangular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Hormigón
• n (ESTIMADO):	0.035 en ODT. 0.025 en encauzamiento/0.045 en cauce natural

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	08-C3.1	FECHA:	12-02-08	CUENCA:	C3.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Cantos	TIPO:	PRINCIPAL		X
			SECUNDARIO		-

CROQUIS DEL CAUCE

MARCO

SECCION DEL CAUCE

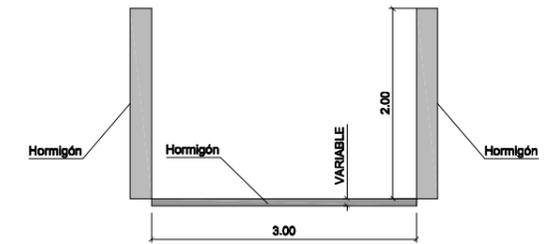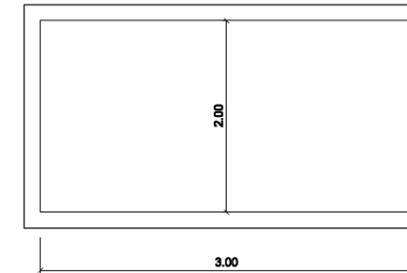

SITUACION



AFECCIONES:

Cruce con calle Antoni de Nebrija mediante cajón.
Sección insuficiente para T= 500 años.

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Sección cajón aguas abajo



F3
Sección cauce aguas arriba



F4
Sección cajón aguas arriba

DESCRIPCION DEL CAUCE:



• GEOMETRIA:	Rectangular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Hormigón
• n (ESTIMADO):	0.035 en ODT. 0.025 en encauzamiento/0.045 en cauce natural

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	09-C3.1	FECHA:	12-02-08	CUENCA:	C3.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Cantos	TIPO:	PRINCIPAL		X
			SECUNDARIO		-

CROQUIS DEL CAUCE

CAJON

SECCION DEL CAUCE

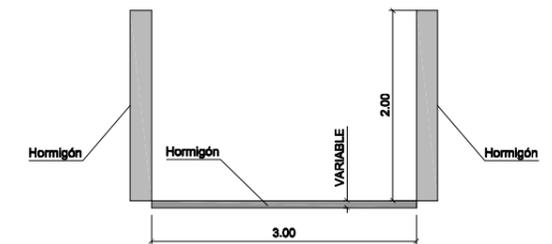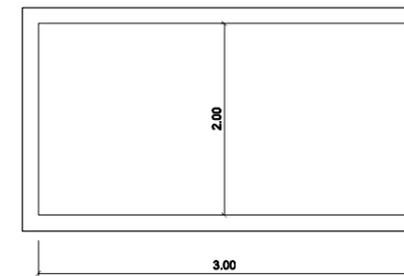

SITUACION



AFECCIONES:

Cruce con calle Descartes mediante cajón. Sección insuficiente para T= 500 años.

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Sección cajón aguas abajo



F3
Sección cauce aguas arriba



F4
Sección cajón aguas arriba

DESCRIPCION DEL CAUCE:



• GEOMETRIA:	Rectangular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Hormigón
• n (ESTIMADO):	0.035 en ODT. 0.025 en encauzamiento/0.045 en cauce natural

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	10-C3.1	FECHA:	12-02-08	CUENCA:	C3.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Cantos	TIPO:	PRINCIPAL SECUNDARIO	X -	

CROQUIS DEL CAUCE

CAJON

SECCION DEL CAUCE

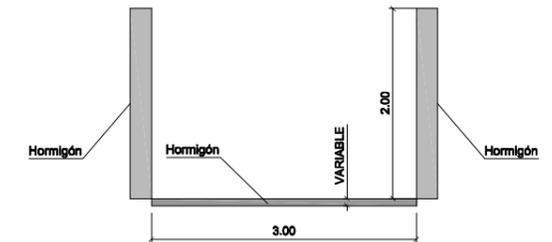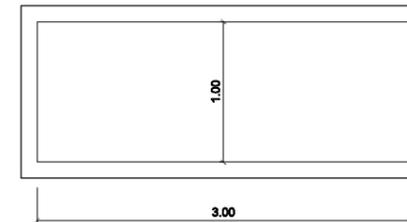

SITUACION



FOTOS DEL CAUCE




F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Sección cajón aguas abajo



F3
Sección cauce aguas arriba

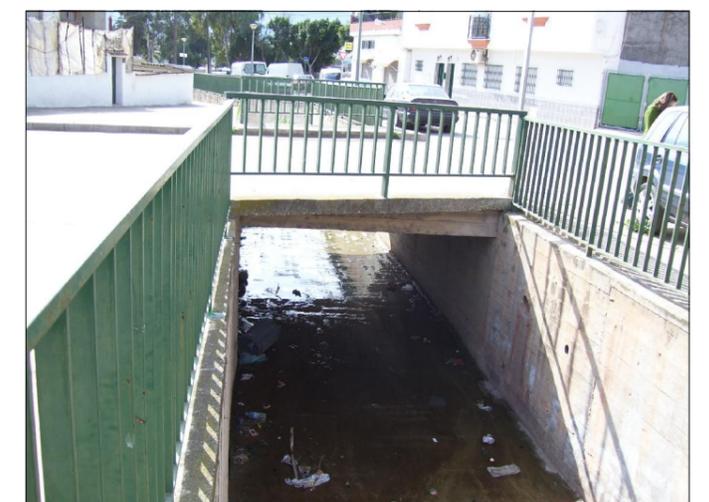

F4
Sección cajón aguas arriba

AFECCIONES:

Cruce con calle el Tambor mediante cajón. Sección insuficiente para T= 10 y T= 500 años.

DESCRIPCION DEL CAUCE:



• GEOMETRIA:	Rectangular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Hormigón
• n (ESTIMADO):	0.035 en ODT. 0.025 en encauzamiento/0.045 en cauce natural

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	11-C3.1	FECHA:	12-02-08	CUENCA:	C3.1
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Cantos	TIPO:	PRINCIPAL		X
			SECUNDARIO		-

CROQUIS DEL CAUCE

CAJON

SECCION DEL CAUCE

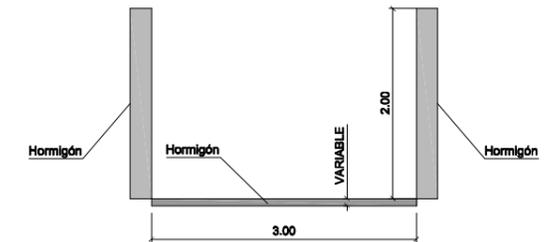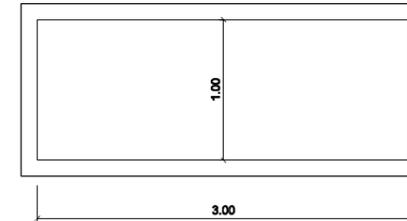

SITUACION



FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas abajo



F2
Sección cajón aguas abajo



F3
Sección cauce aguas arriba



F4
Sección cajón aguas arriba

AFECCIONES:

Cruce con calle Quebrantatinajas. Sección insuficiente para T=10 años y T= 500 años.

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Rectangular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Hormigón
• n (ESTIMADO):	0.035 en ODT. 0.025 en encauzamiento/0.045 en cauce natural